


NEBO[®]

INTREPID™ 1000 POWER STATION



USER MANUAL

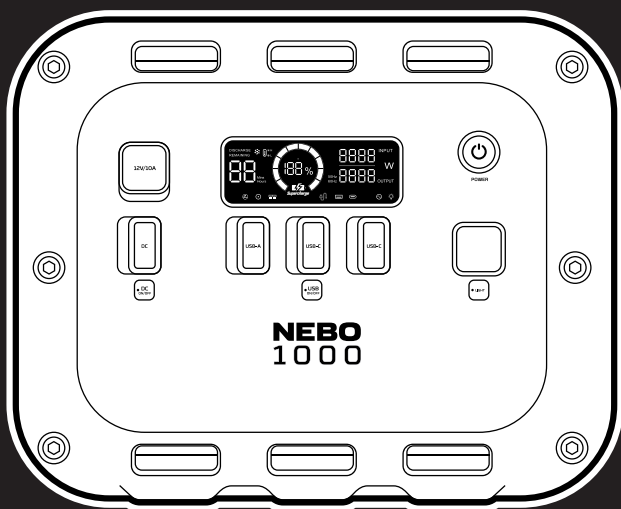

CONTENTS

Safety Instructions 3

Introduction 4

In the Box 4

Device Compatibility 5

Product Overview..... 6

LCD Display..... 7

Charging Your Power Station..... 8

Powering Your Devices 10

Additional Features..... 11

Maintenance and Storage 12

Disposal / Recycling 12

Transport of Dangerous Goods 12

Technical Specifications..... 13

Troubleshooting 14



NEBOLIGHTS.com

SAFETY INSTRUCTIONS

**FOR ALL QUESTIONS RELATED TO SAFETY, WARRANTY
OR EXCHANGE REQUESTS, PLEASE CONTACT US:**

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

Please read instructions carefully and utilise the proper precautions before operating this equipment. Save instructions for future reference.

- When used correctly, lithium-ion rechargeable batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, if they are misused or abused, this may result in leakage, burns, fire, or explosion, causing personal injury or damage to other devices.
- Misusing or incorrectly connecting your power station may cause electric shock to users and damage equipment.
- Keep your power station dry and away from moisture, water, and corrosive materials.
- Do not expose your power station to moisture, water, rain, or snow.
- Keep your power station away from heat sources, including open flames, radiators, stoves, ovens, and any other devices that produce heat.
- Do not expose to fire or excessive temperature. Do not expose to heat above 212°F (100°C) or incinerate.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher.
- Your power station may become warm under extended high power operation. Do not cover, wrap, or otherwise restrict air flow around the power station during operation.
- Do not disassemble your power station. There are no user-serviceable parts inside. Incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
- Do not drop or subject to strong impacts. Do not operate your power station if it has received a sharp blow, or has otherwise been damaged in any way.
- Do not puncture, crush, or subject to mechanical shock.
- Keep away from children and pets. The power station, along with its accessories are not toys.
- Make sure the power station's charging ports do not become contaminated with lint or other debris. Use a canned-air type of product periodically to ensure that the port openings are clear.




**IF THE PRODUCT OVERHEATS, BECOMES SWOLLEN, OR
IS DEFORMED IN ANY WAY, IMMEDIATELY STOP USING
AND CONTACT CUSTOMER SERVICE.**

INTRODUCTION

Whether you're a modern nomad taking your Campervan to new horizons, or a homeowner seeking reassurance during unexpected outages, the **NEBO Intrepid 1000** is your answer to staying charged and connected. A fusion of power, portability, and versatility, this power station promises to empower your experiences and keep you charged at home, in the back garden and even the great outdoors.

IN THE BOX

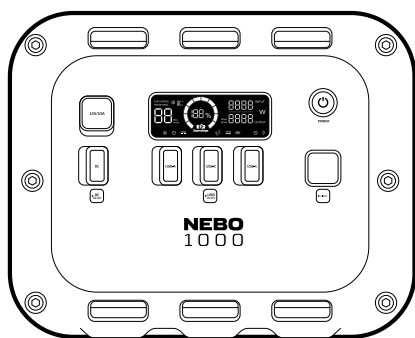

NEBO Intrepid 1000




220-240V AC Power Cord



12V DC to High Power Port (HPP) Cable



5525 to High Power Port (HPP) Cable



User Manual

DEVICE COMPATIBILITY

The power requirements, run times and recharge figures below are estimates and are provided for reference purposes only. Actual results may vary by device.



Laptop
52Wh
~16 Recharges



Smartphone
20Wh
~42 Recharges



32" TV
49W
~15 Hours



Camera
6.8Wh
~124 Recharges



Drone
77Wh
~11 Recharges



Mid-Size Fridge
265 kWh per year
~27 Hours



Floodlight
5W
~208 Hours



CPAP
60W
~14 Hours



String Lights
50W
~16 Hours



Pellet Smoker
75W
~11 Hours




Game Console
210W
~4 Hours





Modem
48W
~17 Hours

PRODUCT OVERVIEW

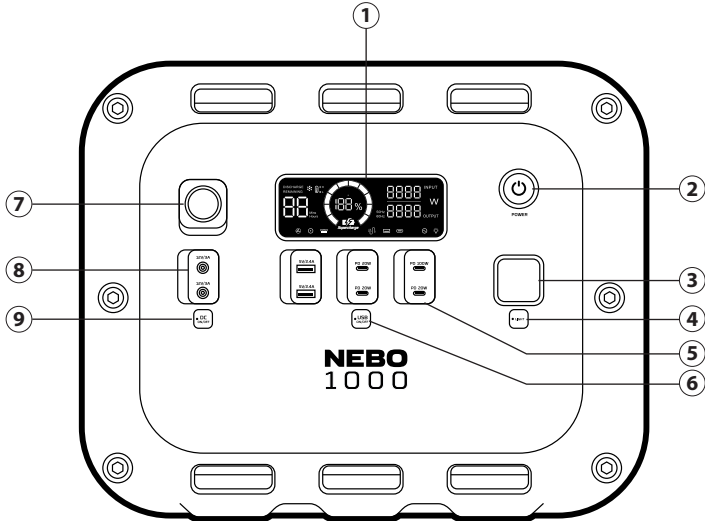


- 1. LCD Display
- 2. Power On/Off Button
- 3. LED Light
- 4. LED Light On/Off Button
- 5. USB-A and USB-C Ports
- 6. USB On/Off Button
- 7. 12V Car Charger Port
- 8. DC Output Ports (5521)
- 9. DC On/Off Button

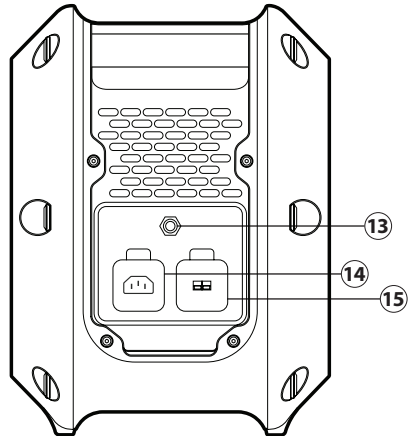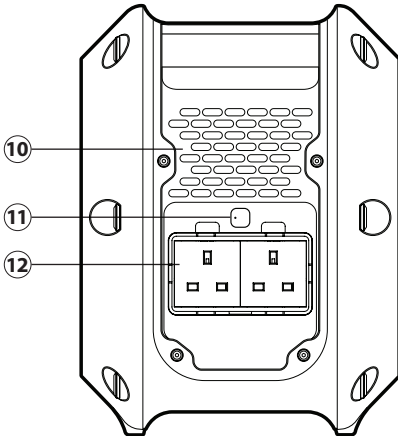

- 10. Air Vents
- 11. AC On/Off Button
- 12. AC Ports (3 Pin)
- 13. Overload Protection (OLP) Reset
- 14. AC Input Port
- 15. HPP Input Port

LCD DISPLAY

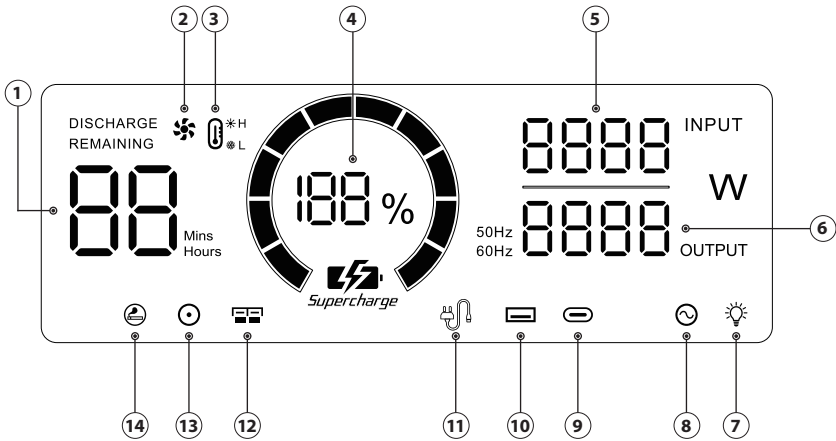

- 1. Charge/Discharge Time Remaining:** Estimated time to fully charge and discharge the internal battery.
- 2. Cooling Fan Status:** This icon indicates the cooling fan is on.
- 3. High/Low Temperature Warning:** This icon appears when the internal temperature has reached its high or low temperature limit. The unit will shut off automatically.
- 4. Battery Level Indicator:** Indicates the level to which the battery is charged.
- 5. Input Power:** Displays the total input power while the Intrepid is charging.
- 6. Output Power:** This value displays real-time power consumption, which changes according to the devices currently connected.
- 7. LED Light:** This icon appears when the LED light is on.
- 8. AC Output:** This icon indicates the AC output is enabled.
- 9. USB-C Output:** This icon indicates the USB-C output is enabled.
- 10. USB-A Output:** This icon indicates the USB-A output is enabled.
- 11. AC Input:** This icon indicates the AC Input Port is enabled.
- 12. HPP Input:** This icon indicates the High Power Port input is enabled.
- 13. DC Output (5521):** This icon indicates the DC 12V socket is enabled.
- 14. 12V Output:** This icon indicates the 12V Car Charger socket is enabled.

CHARGING YOUR POWER STATION

CHARGING

Before using your Intrepid 1000 for the first time, fully charge it using the AC cable. The full charge time is about 1.8 hours. When charging, the LCD screen will be lit, the LCD display will provide real-time display data of battery charging, and the device will display 100% when fully charged. It is recommended to fully charge the device every 3 months to maintain the life of the device.

There are three ways to charge your power station:




AC Charging (wall outlet)
700W Max Input



12v Car Charger
120W Max Input



Solar Charging
500W Max Input

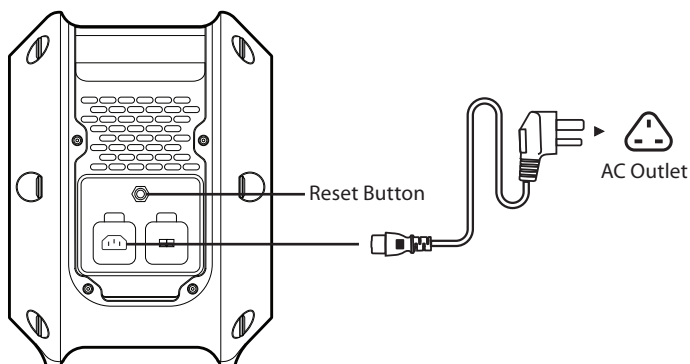

AC CHARGING

Use the AC charging cable provided to charge the device. It takes 1.5 to 2 hours to full capacity. When battery level reaches 100% and input power is 0, this means the internal battery has been fully charged.


OVERLOAD CONDITION

When the power supply current is unstable due to lightning or other reasons, and there is a large current at the AC input, the overload protection function will activate and cut off the AC input port.

Follow the below steps to restore the AC input function:


1. Turn off the power button and unplug all ports.
2. After confirming there are no issues, turn on the power button.
3. Press the **Reset** button and connect the AC cable.

CHARGING YOUR POWER STATION

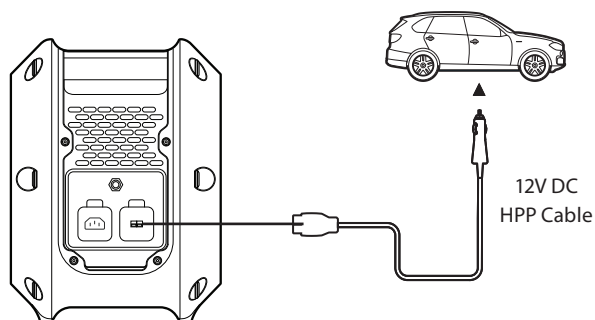

12V CAR CHARGER

Use the car charger provided to charge. It takes up to 12 hours to fully charge. When the LCD display shows that the battery power is 100%, it means that the battery is fully charged.

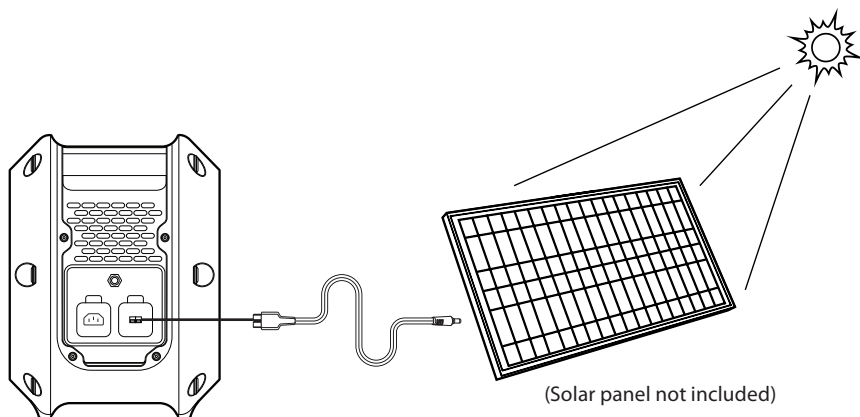

SOLAR CHARGING

Connect the 5525 HPP Cable (included) to your solar panel, then into the HPP Input Port. Position your solar panel to receive direct sunlight. The DC icon will appear on the Power Station display along with the current input watts and estimated recharge time. When the charge percentage reaches 100%, your power station is fully charged.



CAUTION:

Do not connect power sources with different voltages to the HPP port in parallel. Ensure the voltage at the HPP port does not exceed 50V.

POWERING YOUR DEVICES

1 POWER UP THE INTREPID


Press the Power button for 2-3 seconds to turn the INTREPID on or off. Your devices will not charge if you skip this step.

2 PLUG IN YOUR DEVICE

Plug the device you wish to power/charge into the appropriate port. You can charge up to 15 devices at once using the various ports.

3 TURN ON THE PORT

Press the ON/OFF button corresponding to the port you're using. For example, if you're charging a device from one or more of the 6 USB ports, press the **USB ON/OFF** button to activate the ports.

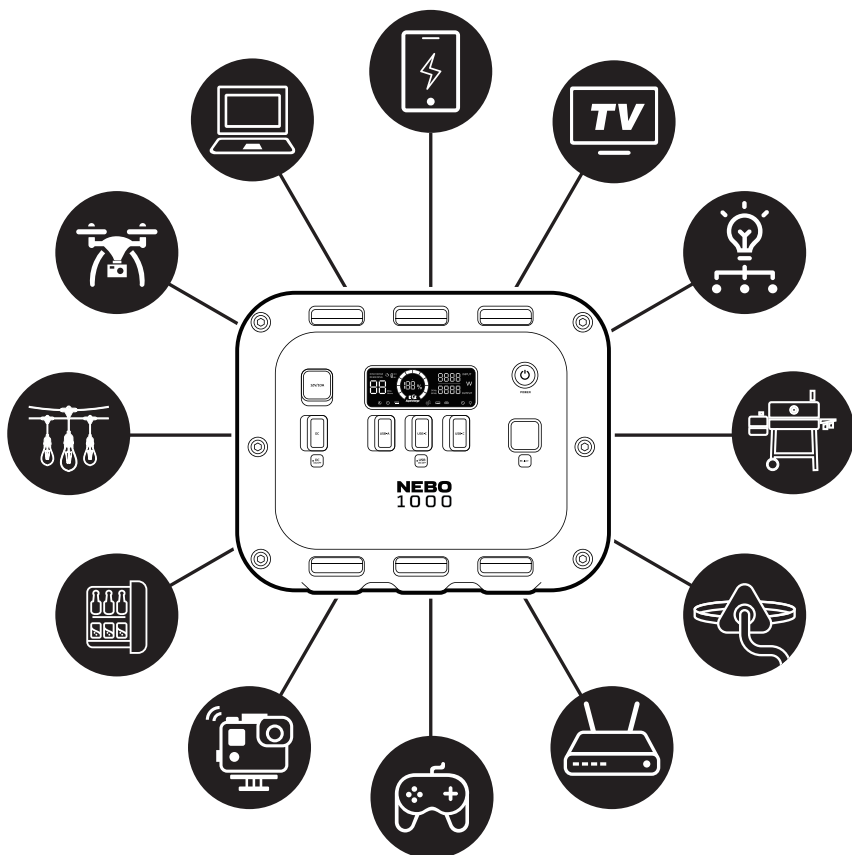

ADDITIONAL FEATURES

NEBO OVERDRIVE™

NEBO's exclusive technology pushes your power station beyond its standard performance by dynamically adjusting the output voltage, so you can run power tools and appliances up to 2000W.

Note: Some appliances and tools have precise voltage and wattage requirements and may experience reduced relative performance. For best results, only connect one device when attempting to use this feature.

SWIFT CHARGE™

One of the quickest recharging rates on the market, the NEBO Intrepid™ 1000 can recharge from 5% to 100% in under 2 hours.

EPS MODE

EPS mode ensures uninterrupted power supply during power outages or fluctuations by automatically switching to battery power. This protects connected devices from power loss and maintains continuous operation of connected devices.

PURE SINE WAVE INVERTER

The integrated inverter provides 1200W of smooth and efficient power that is safe for sensitive devices like medical equipment but powerful enough for larger appliances and tools.

MAINTENANCE AND STORAGE

EQUIPMENT CLEANING

- Make sure the device is unplugged and no devices are connected.
- Wipe with a clean, dry cloth.
- Do not use corrosive cleaners or solvents.
- Blow out debris from ports with compressed air.
- Remove any foreign objects, dirt or other obstructions from the vents on both sides. Do not allow debris, dirt or other blockage to enter the equipment.



CAUTION:

To avoid the risk of electric shock, do not use metal objects to clean the ports.

STORAGE

- When not in use, store the Intrepid 1000 in a cool, dry place.
- Do not store in direct sunlight. Excessive temperature will lead to reduced service life, overheating and fire.
- Extremely cold conditions below the specified storage range can also impair the performance and service life of the equipment. Please keep away from corrosive chemicals and gases.
- Do not cover the equipment with towels, clothes or other items. Regularly check the side vents for dust and foreign matter, and clean them according to the cleaning procedures specified in the manual.
- After taking it out of storage, perform a visual inspection to ensure that the appearance of the equipment and all accessories are qualified. Check the vents on the intake and exhaust sides to make sure they are free of foreign objects.

BATTERY MAINTENANCE:

- To get the maximum life out of your battery, we recommend that every 3 months you charge the Intrepid for 2 hours. During charging, the fans may turn on and the unit may get warm. This is normal. Leave the unit plugged in until the fan stops.

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

The **NEBO Intrepid 1000** meets all legal requirements for the transportation of dangerous goods. The capacity of the lithium battery pack exceeds 100Wh.

According to international standards, if the power station is transported by air, it must be transported in accordance with IATA standard packaging. The instructions and labeling requirements of the International Air Transport Association and related declarations must be completed.

DISPOSAL / RECYCLING



Do not put the device and its accessories in the bin. Items must be properly disposed of in accordance with local laws and regulations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT

AC 1x AC 175V-264V, 10A 60Hz (700W Max)

DC 1x HPP Port 11.5-50V, 20A (500W Max)

OUTPUT

AC 2x AC Ports 220V-240V (1200W Max)

DC 2x DC5521 Ports 12V/3A (72W Max)

1x CLA/Car Port 12V/10A (120W Max)

USB 2x USB-A 5V 2.4A 12W (24W Max)

3x USB-C, Power Delivery (PD) 20W (60W Max)

1x USB-C, Power Delivery (PD) 100W (100W Max)

LED 1x Floodlight (1W Max)

BATTERY

Chemistry Lithium Iron Phosphate (LFP)

Energy 960Wh, 48V

Capacity 20000mAh

INVERTER

Type Pure Sine Wave

EMERGENCY POWER SUPPLY (EPS)





Switching Time <10 milliseconds (ms)

PRODUCT

Dimensions 38.61 x 31.75 x 22.61 cm

Weight 13.5 kg

TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
 <p>The above output icon flashes and beeps.</p>	<p>These outputs might have exceeded the limit or have been short-circuited.</p>	<p>Disconnect the load, then press the on/off button that corresponds to the icon to turn on the port.</p>
 <p>The temperature warning lights up and beeps.</p>	<p>The temperature of the product is too high or too low.</p>	<p>Remove all loads and remove all charging cables, then power off the unit and wait until it reaches the working temperature range.</p>
 <p>When this AC input icon flashes and the unit is not charging.</p>	<p>The AC input voltage/frequency is out of range.</p>	<p>Check the AC mains voltage and frequency.</p>
<p>The unit beeps and the battery level indicator is less than 10%.</p>	<p>The battery level is low.</p>	<p>Recharge the unit.</p>
 <p>The unit beeps and the HPP icon flashes.</p>	<p>The HPP input voltage is out of range.</p>	<p>Check the voltage and make sure it is within the specified range.</p>

Output ports will not turn on


- Check whether the connecting cable has been inserted in the right place.
- Check whether the total output power exceeds the rated output power.
- Check whether the temperature of the equipment is outside of its operating range.

The power station is not charging

- Confirm that the AC socket on the wall and the AC charging cable are fully inserted into the AC input terminal.
- The device cannot be charged immediately after it is discharged. Put it aside for an hour and try again, because it may enter the over-temperature protection.

NEBO®

INTREPID™ 1000 POWER STATION

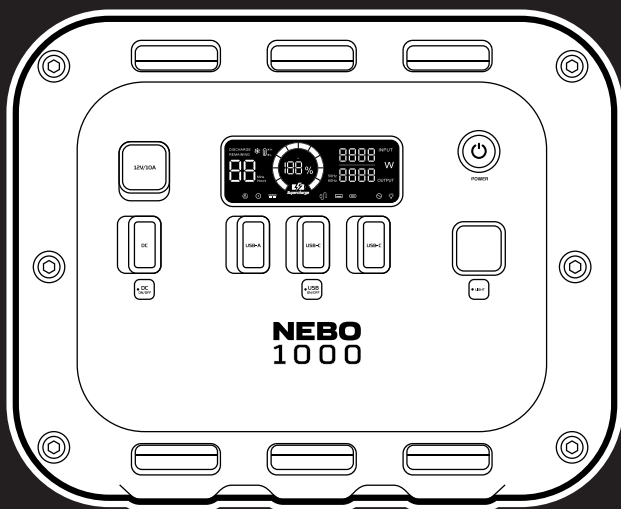

MANUEL D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR TOUTES QUESTIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ, À LA GARANTIE OU DEMANDES D'ÉCHANGE, MERCI DE NOUS CONTACTER :

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

VOTRE SÉCURITÉ EST IMPORTANTE POUR NOUS.

Veuillez lire attentivement les instructions et prendre les précautions appropriées avant d'utiliser cet équipement. Conservez les instructions pour référence future.

- Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les batteries rechargeables lithium-ion constituent une source d'énergie portable sûre et fiable. Cependant, s'ils sont mal utilisés ou abusés, cela peut entraîner des fuites, des brûlures, un incendie ou une explosion, provoquant des blessures ou des dommages à d'autres appareils.
- Une mauvaise utilisation ou une mauvaise connexion de votre centrale électrique peut provoquer un choc électrique aux utilisateurs et endommager l'équipement.
- Gardez votre centrale électrique au sec et à l'abri de l'humidité, de l'eau et des matériaux corrosifs.
- N'exposez pas votre centrale électrique à l'humidité, à l'eau, à la pluie ou à la neige.
- Gardez votre centrale électrique éloignée des sources de chaleur, notamment des flammes nues, des radiateurs, des cuisinières, des fours et de tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne pas exposer au feu ou à une température excessive. Ne pas exposer à une chaleur supérieure à 212°F (100°C) et ne pas incinérer.
- Dans le cas peu probable d'une fuite ou d'une explosion, utilisez du sable ou un extincteur chimique.
- Votre centrale électrique peut devenir chaude en cas de fonctionnement prolongé à haute puissance. Ne couvrez pas, n'enveloppez pas et ne limitez pas de quelque manière que ce soit le flux d'air autour de la centrale électrique pendant son fonctionnement.
- Ne démontez pas votre centrale électrique. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas laisser tomber ni soumettre à des impacts violents. N'utilisez pas votre centrale électrique si elle a reçu un coup violent ou si elle a été endommagée de quelque manière que ce soit.
- Ne pas percer, écraser ou soumettre à des chocs mécaniques.
- Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. La centrale électrique et ses accessoires ne sont pas des jouets.
- Assurez-vous que les ports de chargement de la centrale électrique ne sont pas contaminés par des peluches ou d'autres débris. Utilisez périodiquement un produit à air en conserve pour vous assurer que les ouvertures des ports sont dégagées.




SI LE PRODUIT SURCHAUFFE, GONFLE OU SE DÉFORME DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT.


INTRODUCTION

Que vous soyez un nomade moderne emmenant votre camping-car vers de nouveaux horizons ou un propriétaire cherchant à se rassurer lors de pannes inattendues, le **NEBO Intrepid 1000** est votre réponse pour rester chargé et connecté. Fusion de puissance, de portabilité et de polyvalence, cette centrale électrique promet de dynamiser vos expériences et de vous garder chargé à la maison, dans le jardin et même en plein air.

DANS LA BOÎTE

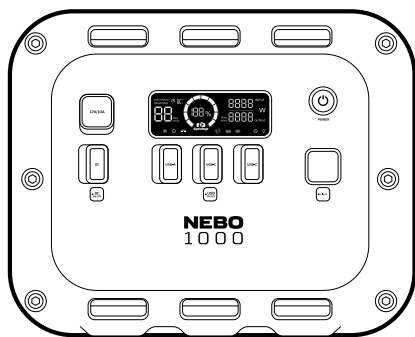

NEBO Intrepid 1000



Manuel d'utilisation



Cordon d'alimentation 220-240V CA



Câble 12 V CC vers port haute puissance (HPP)



Câble 5525 vers port haute puissance (HPP)

COMPATIBILITÉ DES APPAREILS

Les besoins en énergie, les durées de fonctionnement et les chiffres de recharge ci-dessous sont des estimations et sont fournis à titre de référence uniquement. Les résultats réels peuvent varier selon l'appareil.



Ordinateur portable
52Wh
~16 Recharges



Smartphone
20Wh
~42 Recharges



Téléviseur 32"
49W
~15 Heures



Caméra
6.8Wh
~124 Recharges



Drone
77Wh
~11 Recharges



**Réfrigérateur de
taille moyenne**
265 kWh par année
~27 Heures



Projecteur
5W
~208 Heures



CPAP
60W
~14 Heures



Guirlandes lumineuses
50W
~16 Heures



Fumeur à granulés
75W
~11 Heures




Console de jeu
210W
~4 Heures




Modem
48W
~17 Heures

PRÉSENTATION DU PRODUIT

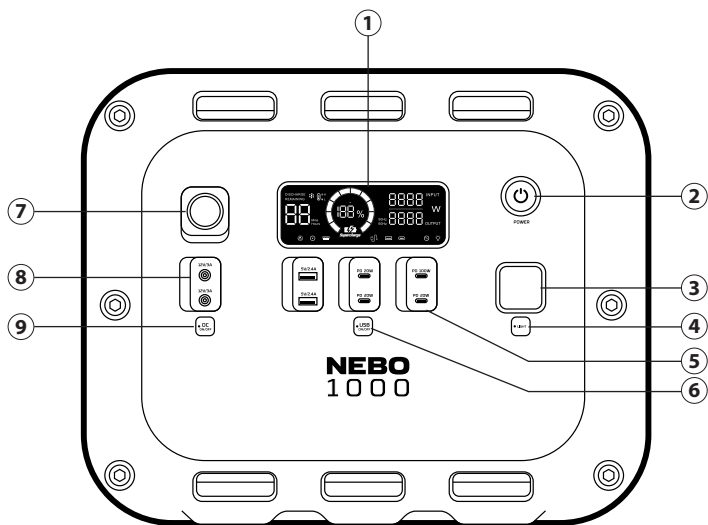


- | | | |
|---|--|------------------------------|
| 1. Écran LCD | 5. Ports USB-A et USB-C | 8. Ports de sortie CC (5521) |
| 2. Bouton marche/arrêt | 6. Bouton marche/arrêt USB | 9. Bouton marche/arrêt CC |
| 3. Lumière LED | 7. Port de chargeur de voiture
12 V | |
| 4. Bouton marche/arrêt de la
lumière LED | | |

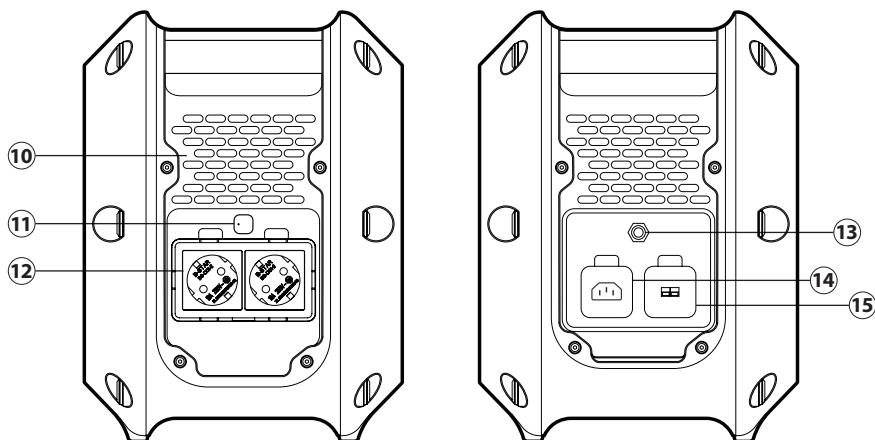

- | | |
|----------------------------|---|
| 10. Bouches d'aération | 13. Réinitialisation de la protection contre les surcharges (OLP) |
| 11. Bouton marche/arrêt CA | 14. Port d'entrée CA |
| 12. Ports CA (2 broches) | 15. Port d'entrée HPP |

ÉCRAN LCD

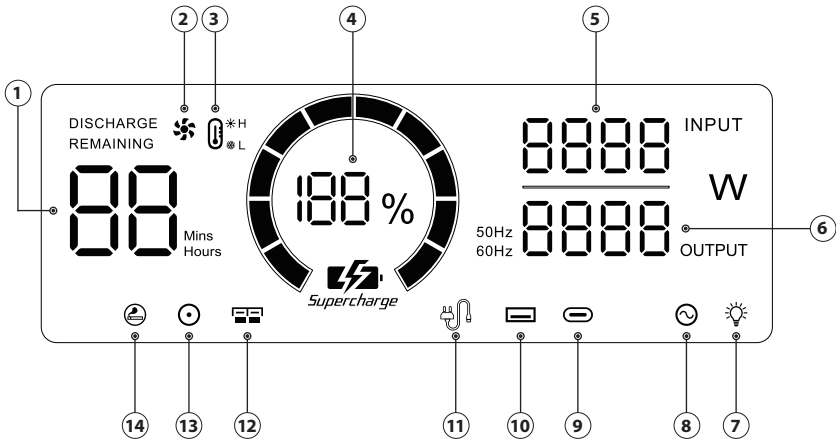

1. **Temps de charge/décharge restant** : temps estimé pour charger et décharger complètement la batterie interne.
2. **État du ventilateur de refroidissement** : cette icône indique que le ventilateur de refroidissement est allumé.
3. **Avertissement de température haute/basse** : cette icône apparaît lorsque la température interne a atteint sa limite de température haute ou basse. L'appareil s'éteindra automatiquement.
4. **Indicateur de niveau de batterie** : indique le niveau auquel la batterie est chargée.
5. **Puissance d'entrée** : affiche la puissance d'entrée totale pendant que l'Intrepid est en charge.
6. **Puissance de sortie** : cette valeur affiche la consommation d'énergie en temps réel, qui change en fonction des appareils actuellement connectés.
7. **Lumière LED** : Cette icône apparaît lorsque la lumière LED est allumée.
8. **Sortie CA** : Cette icône indique que la sortie CA est activée.
9. **Sortie USB-C** : Cette icône indique que la sortie USB-C est activée.
10. **Sortie USB-A** : Cette icône indique que la sortie USB-A est activée.
11. **Entrée AC** : Cette icône indique que le port d'entrée AC est activé.
12. **Entrée HPP** : Cette icône indique que l'entrée du port haute puissance est activée.
13. **Sortie CC (5521)** : Cette icône indique que la prise DC 12 V est activée.
14. **Sortie 12 V** : Cette icône indique que la prise du chargeur de voiture 12 V est activée.

CHARGER VOTRE CENTRALE ÉLECTRIQUE

CHARGEMENT

Avant d'utiliser votre Intrepid 1000 pour la première fois, chargez-le complètement à l'aide du câble secteur. Le temps de charge complète est d'environ 1,8 heures. Lors du chargement, l'écran LCD s'allumera, l'écran LCD fournira des données d'affichage en temps réel sur la charge de la batterie et l'appareil affichera 100 % lorsqu'il est complètement chargé. Il est recommandé de charger complètement l'appareil tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de l'appareil.

Il existe trois manières de recharger votre centrale :




Chargement CA (prise murale)
Entrée maximale de 700 W



Chargeur de voiture 12 V
Entrée maximale de 120 W



Chargement solaire
Entrée maximale de 500 W

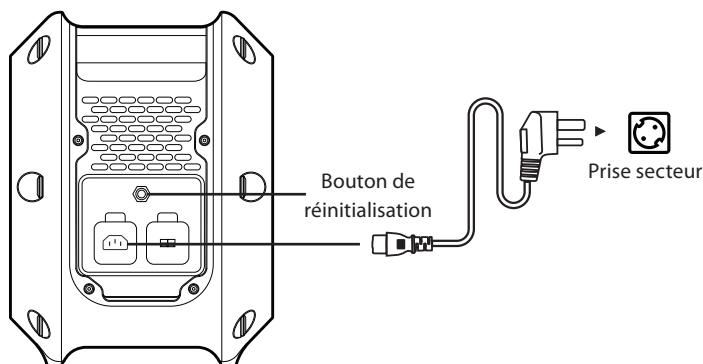

Chargement CA

Utilisez le câble de chargement CA fourni pour charger l'appareil. Il faut 1,5 à 2 heures pour atteindre sa pleine capacité. Lorsque le niveau de la batterie atteint 100 % et que la puissance d'entrée est de 0, cela signifie que la batterie interne est complètement chargée.


ÉTAT DE SURCHARGE

Lorsque le courant d'alimentation est instable en raison de la foudre ou d'autres raisons, et qu'il y a un courant important à l'entrée CA, la fonction de protection contre les surcharges s'active et coupe le port d'entrée CA.

Suivez les étapes ci-dessous pour restaurer la fonction d'entrée CA :


1. Éteignez le bouton d'alimentation et débranchez tous les ports.
2. Après avoir confirmé qu'il n'y a aucun problème, allumez le bouton d'alimentation.
3. Appuyez sur le bouton Réinitialiser et connectez le câble CA.

CHARGER VOTRE CENTRALE ÉLECTRIQUE

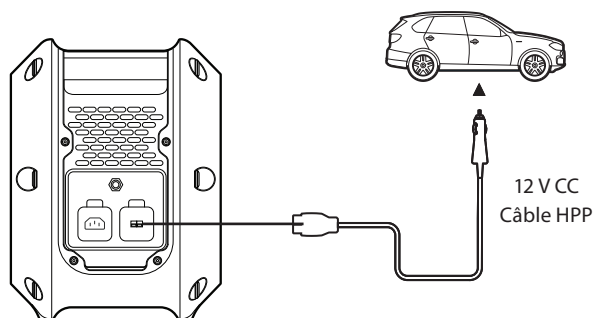

CHARGEUR DE VOITURE 12V

Utilisez le chargeur de voiture fourni pour charger. Il faut jusqu'à 12 heures pour une charge complète. Lorsque l'écran LCD indique que la batterie est à 100 %, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

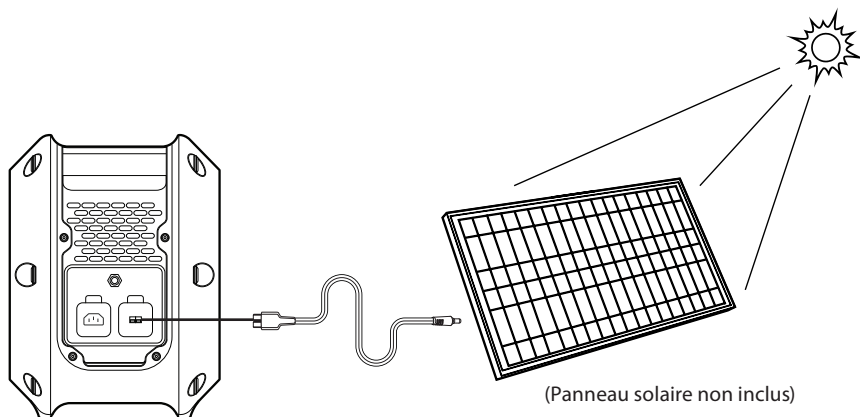

CHARGEMENT SOLAIRE

Connectez le câble HPP 5525 (inclus) à votre panneau solaire, puis au port d'entrée HPP. Positionnez votre panneau solaire pour recevoir la lumière directe du soleil. L'icône DC apparaîtra sur l'écran de la centrale électrique avec les watts d'entrée actuels et le temps de recharge estimé. Lorsque le pourcentage de charge atteint 100 %, votre centrale électrique est complètement chargée.



PRUDENCE:

Ne connectez pas de sources d'alimentation avec des tensions différentes au port HPP en parallèle. Assurez-vous que la tension au port HPP ne dépasse pas 50 V.

ALIMENTER VOS APPAREILS

1 METTEZ L'INTRÉPIDE SOUS TENSION


Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre l'INTREPID. Vos appareils ne se chargeront pas si vous sautez cette étape.

2 BRANCHEZ VOTRE APPAREIL

Branchez l'appareil que vous souhaitez alimenter/charger sur le port approprié. Vous pouvez charger jusqu'à 15 appareils à la fois via les différents ports.

3 ALLUMEZ LE PORT

Appuyez sur le bouton ON/OFF correspondant au port que vous utilisez. Par exemple, si vous chargez un appareil à partir d'un ou plusieurs des 6 ports USB, appuyez sur le bouton USB ON/OFF pour activer les ports.

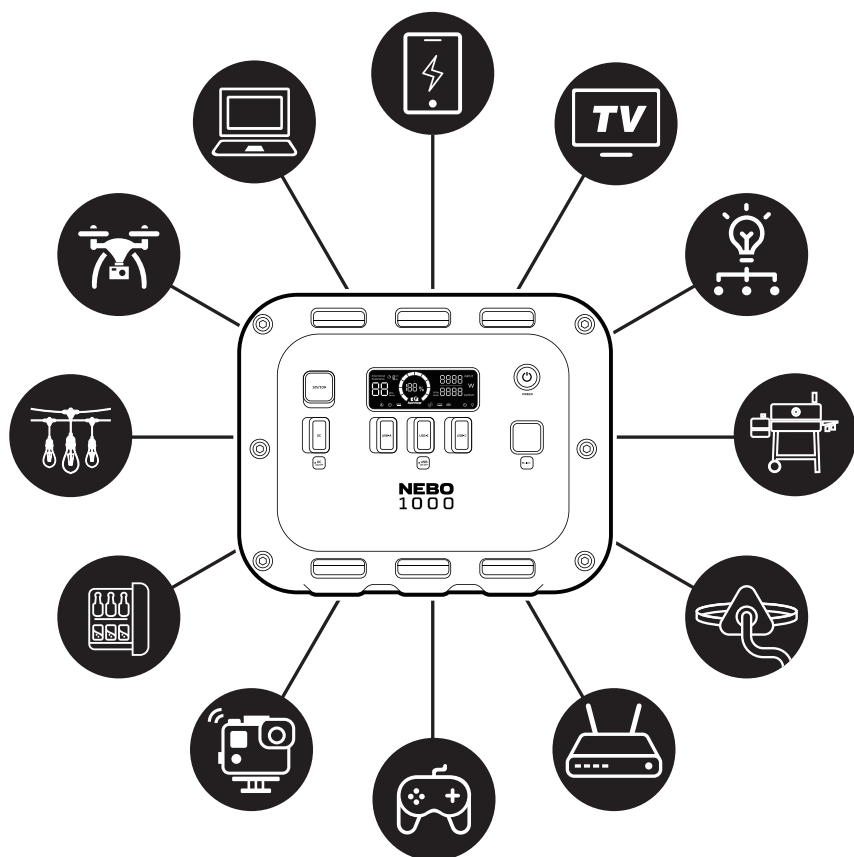

FUNCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

NEBO OVERDRIVE™

La technologie exclusive de NEBO pousse votre centrale électrique au-delà de ses performances standard en ajustant dynamiquement la tension de sortie, afin que vous puissiez faire fonctionner des outils et appareils électriques jusqu'à 2 000 W.

Remarque : Certains appareils et outils ont des exigences précises en matière de tension et de puissance et peuvent connaître des performances relatives réduites. Pour de meilleurs résultats, connectez un seul appareil lorsque vous essayez d'utiliser cette fonctionnalité.

CHARGE RAPIDE™

L'un des taux de recharge les plus rapides du marché, le NEBO Intrepid™ 1000 peut se recharger de 5% à 100 % en moins de 2 heures.

MODE EPS

Le mode EPS garantit une alimentation électrique ininterrompue en cas de panne de courant ou de fluctuations en passant automatiquement à l'alimentation par batterie. Cela protège les appareils connectés contre les coupures de courant et maintient un fonctionnement continu des appareils connectés.

ONDULEUR À ONDE SINUSOÏDALE PURE

L'onduleur intégré fournit 1 200 W de puissance douce et efficace, sans danger pour les appareils sensibles comme les équipements médicaux, mais suffisamment puissante pour les appareils et outils plus gros.



NEBOLIGHTS.com

ENTRETIEN ET STOCKAGE

NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'aucun appareil n'est connecté.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants corrosifs.
- Soufflez les débris des ports avec de l'air comprimé.
- Retirez tout corps étranger, saleté ou autre obstruction des bouches d'aération des deux côtés. Ne laissez pas les débris, la saleté ou tout autre blocage pénétrer dans l'équipement.



PRUDENCE:

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer les ports.

STOCKAGE

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'Intrepid 1000 dans un endroit frais et sec.
- Ne pas conserver en plein soleil. Une température excessive entraînera une durée de vie réduite, une surchauffe et un incendie.
- Des conditions extrêmement froides en dessous de la plage de stockage spécifiée peuvent également nuire aux performances et à la durée de vie de l'équipement. Veuillez vous tenir à l'écart des produits chimiques et des gaz corrosifs.
- Ne couvrez pas l'équipement avec des serviettes, des vêtements ou d'autres objets. Vérifiez régulièrement les bouches d'aération latérales pour déceler la poussière et les corps étrangers et nettoyez-les conformément aux procédures de nettoyage spécifiées dans le manuel.
- Après l'avoir sorti du stockage, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que l'apparence de l'équipement et de tous les accessoires est qualifiée. Vérifier les bouches d'aération côté admission et échappement
- pour vous assurer qu'ils sont exempts de corps étrangers.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE :

- Pour maximiser la durée de vie de votre batterie, nous vous recommandons de charger l'Intrepid tous les 3 mois pendant 2 heures. Pendant le chargement, les ventilateurs peuvent se mettre en marche et l'appareil peut chauffer. C'est normal. Laissez l'appareil branché jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête.

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Le **NEBO Intrepid 1000** répond à toutes les exigences légales pour le transport de marchandises dangereuses. La capacité de la batterie au lithium dépasse 100Wh.

Selon les normes internationales, si la centrale est transportée par voie aérienne, elle doit être transportée conformément à l'emballage standard de l'IATA. Les instructions et exigences d'étiquetage de l'Association du transport aérien international ainsi que les déclarations associées doivent être complétées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SAISIR

AC	1x CA 175V-264V, 10A 60Hz (700W maximum)
DC	1x port HPP 11,5-50 V, 20 A (500 W maximum)

SORTIR

AC	2x ports CA 220 V-240 V (1 200 W maximum)
DC	2 ports DC5521 12 V/3 A (72 W maximum)
	1x CLA/Port de voiture 12V/10A (120W Max)
USB	2x USB-A 5V 2,4A 12W (24W maximum)
	3x USB-C, alimentation (PD) 20 W (60 W max)
	1x USB-C, alimentation (PD) 100 W (100 W max)
LED	1x projecteur (1 W maximum)

BATTERIE

Chimie	Phosphate de fer et de lithium (LFP)
Énergie	960Wh, 48V
Capacité	20000mAh

ONDULEUR

Taper	Onde sinusoïdale pure
-------	-----------------------





ALIMENTATION DE SECOURS (EPS)

Temps de commutation	<10 millisecondes (ms)
----------------------	------------------------

PRODUIT

Dimensions	38.61 x 31.75 x 22.61 cm
Poids	13.5 kg

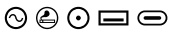DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
 L'icône de sortie ci-dessus clignote et émet un bip.	Ces sorties pourraient avoir dépassé la limite ou ont été court-circuités.	Débranchez la charge, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt correspondant à l'icône pour allumer le port.
 L'avertissement de température s'allume et émet un bip.	La température du produit est trop élevée ou trop faible.	Retirez toutes les charges et retirez tous les câbles de charge, puis éteignez l'appareil et attendez qu'il atteigne la plage de température de fonctionnement.
 Lorsque cette icône d'entrée CA clignote et que l'appareil ne se charge pas.	La tension/fréquence d'entrée CA est hors de portée.	Vérifiez la tension secteur AC et la fréquence.
L'appareil émet un bip et l'indicateur de niveau de batterie est inférieur à 10 %.	Le niveau de la batterie est faible.	Rechargez l'appareil.
 L'unité émet un bip et l'icône HPP clignote.	La tension d'entrée HPP est hors de portée.	Vérifiez la tension et assurez-vous qu'il se situe dans la plage spécifiée.

Les ports de sortie ne s'allument pas


- Vérifiez si le câble de connexion a été inséré au bon endroit.
- Vérifiez si la puissance de sortie totale dépasse la puissance de sortie nominale.
- Vérifiez si la température de l'équipement est en dehors de sa plage de fonctionnement.

La centrale électrique ne charge pas

- Vérifiez que la prise secteur murale et le câble de chargement CA sont entièrement insérés dans la borne d'entrée CA.
- L'appareil ne peut pas être chargé immédiatement après avoir été déchargé. Mettez-le de côté pendant une heure et réessayez, car il pourrait entrer dans la protection contre la surchauffe.

NEBO®

INTREPID™ 1000 POWER STATION

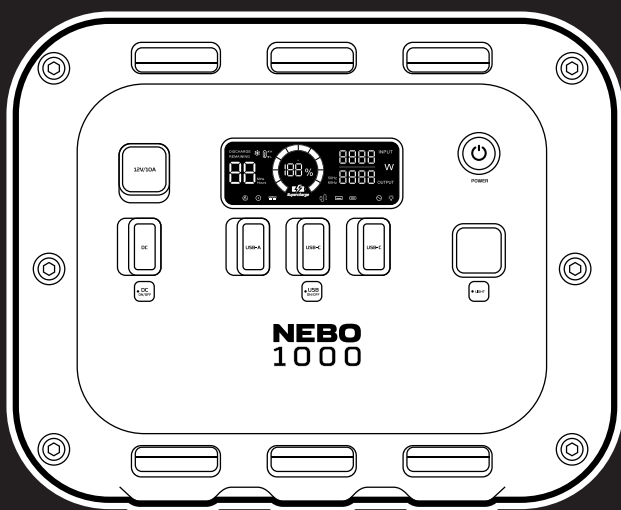

BENUTZERHANDBUCH



SICHERHEITSHINWEISE

**FÜR ALLE FRAGEN RUND UM SICHERHEIT, GARANTIE
ODER UMTAUSCHWÜNSCHE, KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE:**

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und treffen Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

- Bei richtiger Verwendung stellen Lithium-Ionen-Akkus eine sichere und zuverlässige tragbare Energiequelle dar. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Missbrauch kann es jedoch zu Undichtigkeiten, Verbrennungen, Bränden oder Explosionen kommen, was zu Verletzungen oder Schäden an anderen Geräten führen kann.
- Eine unsachgemäße Verwendung oder ein falscher Anschluss Ihres Kraftwerks kann zu Stromschlägen beim Benutzer und zu Schäden an der Ausrüstung führen.
- Halten Sie Ihr Kraftwerk trocken und fern von Feuchtigkeit, Wasser und korrosiven Materialien.
- Setzen Sie Ihr Kraftwerk keiner Feuchtigkeit, Wasser, Regen oder Schnee aus.
- Halten Sie Ihr Kraftwerk von Wärmequellen fern, einschließlich offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Nicht Hitze über 100 °C aussetzen und nicht verbrennen.
- Im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder Explosion verwenden Sie Sand oder einen chemischen Feuerlöscher.
- Ihr Kraftwerk kann bei längerem Hochleistungsbetrieb warm werden. Decken Sie das Kraftwerk während des Betriebs nicht ab, wickeln Sie es nicht ein oder behindern Sie es nicht auf andere Weise.
- Zerlegen Sie Ihr Kraftwerk nicht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei unsachgemäßem Zusammenbau kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Betreiben Sie Ihr Kraftwerk nicht, wenn es einen starken Schlag erlitten hat oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Nicht durchstechen, quetschen oder mechanischen Stößen aussetzen.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Das Kraftwerk samt Zubehör ist kein Spielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlüsse des Kraftwerks nicht durch Flusen oder andere Rückstände verunreinigt werden. Verwenden Sie regelmäßig ein Dosenluftprodukt, um sicherzustellen, dass die Anschlussöffnungen frei sind.




**WENN DAS PRODUKT ÜBERHITZT, ANSCHWILLT ODER
SICH IN IRGEND EINER WEISE VERFORMT, STELLEN SIE
DIE VERWENDUNG SOFORT EIN UND WENDEN SIE SICH
AN DEN KUNDENDIENST.**

EINFÜHRUNG

Egal, ob Sie ein moderner Nomade sind, der mit Ihrem Wohnmobil neue Horizonte erkundet, oder ein Hausbesitzer, der Sicherheit bei unerwarteten Ausfällen sucht, der NEBO Intrepid 1000 ist Ihre Antwort, um aufgeladen und verbunden zu bleiben. Dieses Kraftwerk vereint Leistung, Tragbarkeit und Vielseitigkeit und verspricht, Ihre Erlebnisse zu stärken und Sie zu Hause, im Garten und sogar in der freien Natur mit Strom zu versorgen.

IN DER BOX

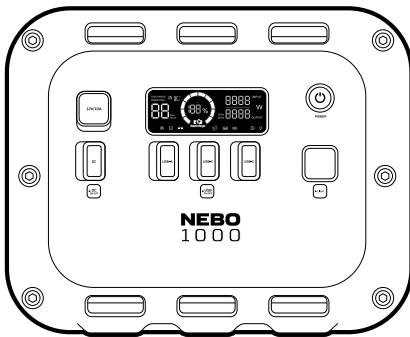

NEBO Intrepid 1000



220-240V-Wechselstrom-Netzkabel



12-V-DC-zu-High-Power-Port (HPP)-Kabel.



5525 auf High Power Port (HPP)-Kabel



Benutzerhandbuch

GERÄTEKOMPATIBILITÄT

Die unten aufgeführten Leistungsanforderungen, Laufzeiten und Ladezahlen sind Schätzungen und dienen nur zu Referenzzwecken. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Gerät variieren.



Laptop
52Wh
~16 Aufladungen



Smartphone
20Wh
~42 Aufladungen



32-Zoll-Fernseher
49W
~15 Stunden



Kamera
6,8 Wh
~124 Aufladungen



Drohne
77Wh
~11 Aufladungen



**Mittelgroßer
Kühlschrank**
265 kWh pro Jahr
~27 Stunden



Scheinwerfer
5W
~208 Stunden



CPAP
60W
~14 Stunden



Lichterketten
50W
~16 Stunden



Pelletraucher
75W
~11 Stunden




Spielkonsole
210W
~4 Stunden





Modem
48W
~17 Stunden

PRODUKTÜBERSICHT

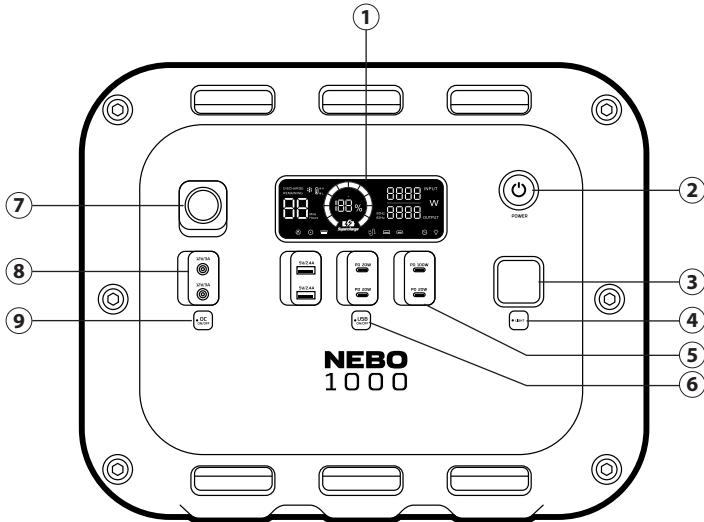


- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. LCD-Display | 5. USB-A- und USB-C-Anschlüsse | 8. DC-Ausgangsports (5521) |
| 2. Ein-/Aus-Taste | 6. USB-Ein/Aus-Taste | 9. DC-Ein/Aus-Taste |
| 3. LED-Licht | | |
| 4. LED-Licht-Ein/Aus-Taste | 7. 12-V-Autoladeanschluss | |

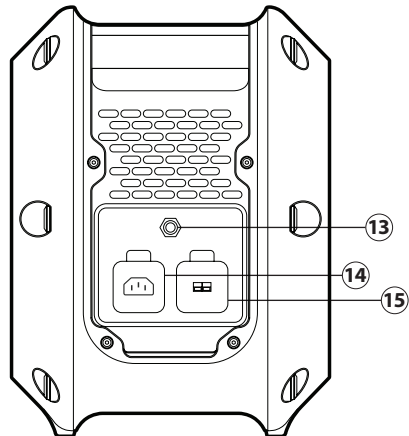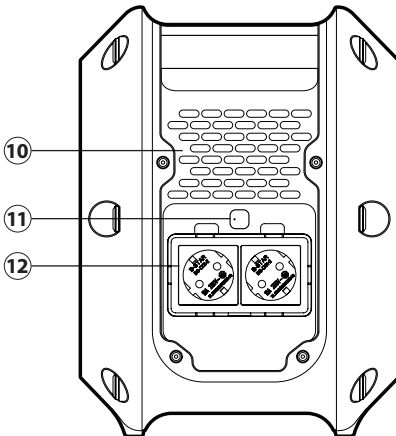

- | | |
|-----------------------------|--|
| 10. AIR-Lüftungsöffnungen | 13. Zurücksetzen des Überlastschutzes (OLP). |
| 11. AC-Ein/Aus-Taste | 14. AC-Eingangsanschluss |
| 12. AC-Anschlüsse (2-polig) | 15. HPP-Eingangsport |

LCD-DISPLAY

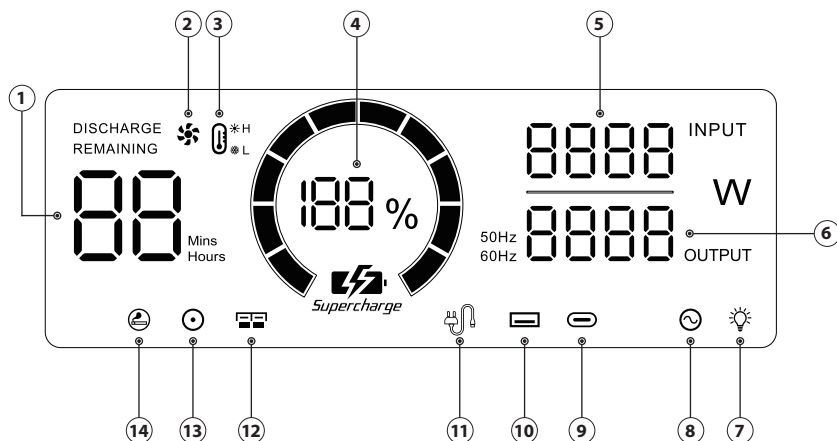

- Verbleibende Lade-/Entladezeit:** Geschätzte Zeit zum vollständigen Laden und Entladen des internen Akkus.
- Kühlgebläsestatus:** Dieses Symbol zeigt an, dass das Kühlgebläse eingeschaltet ist.
- Warnung bei hoher/niedriger Temperatur:** Dieses Symbol erscheint, wenn die Innentemperatur ihren oberen oder unteren Temperaturgrenzwert erreicht hat. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Batteriestandsanzeige:** Zeigt den Ladestand der Batterie an.
- Eingangleistung:** Zeigt die gesamte Eingangsleistung an, während der Intrepid aufgeladen wird.
- Ausgangsleistung:** Dieser Wert zeigt den Stromverbrauch in Echtzeit an, der sich je nach den aktuell angeschlossenen Geräten ändert.
- LED-Licht:** Dieses Symbol erscheint, wenn das LED-Licht eingeschaltet ist.
- AC-Ausgang:** Dieses Symbol zeigt an, dass der AC-Ausgang aktiviert ist.
- USB-C-Ausgang:** Dieses Symbol zeigt an, dass der USB-C-Ausgang aktiviert ist.
- USB-A-Ausgang:** Dieses Symbol zeigt an, dass der USB-A-Ausgang aktiviert ist.
- AC-Eingang:** Dieses Symbol zeigt an, dass der AC-Eingangsanschluss aktiviert ist.
- HPP-Eingang:** Dieses Symbol zeigt an, dass der High-Power-Port-Eingang aktiviert ist.
- DC-Ausgang (5521):** Dieses Symbol zeigt an, dass die DC-12-V-Buchse aktiviert ist.
- 12-V-Ausgang:** Dieses Symbol zeigt an, dass die 12-V-Autoladebuchse aktiviert ist.

LADEN SIE IHR KRAFTWERK AUF

AUFLADEN

Bevor Sie Ihren Intrepid 1000 zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn mit dem Netzkabel vollständig auf. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 1,8 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet der LCD-Bildschirm, das LCD-Display zeigt Echtzeitdaten zum Akkuladevorgang an und das Gerät zeigt 100 % an, wenn es vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, das Gerät alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Geräts zu erhalten.

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihr Kraftwerk aufzuladen:



AC-Aufladung (Steckdose)

700 W maximale Eingangsleistung




12-V-Autoladegerät

120 W maximale
Eingangsleistung



Solarladung

500 W maximale
Eingangsleistung

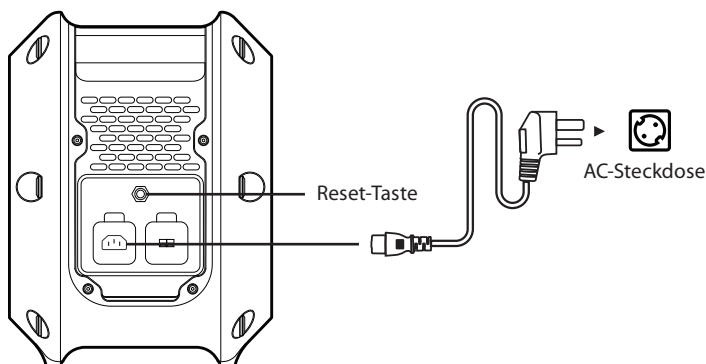

AC-LADEN

Verwenden Sie zum Laden des Geräts das mitgelieferte AC-Ladekabel. Es dauert 1,5 bis 2 Stunden, bis die volle Kapazität erreicht ist. Wenn der Akkustand 100 % erreicht und die Eingangsleistung 0 beträgt, bedeutet dies, dass der interne Akku vollständig aufgeladen ist.


ÜBERLASTUNGSZUSTAND

Wenn der Stromversorgungsstrom aufgrund eines Blitzschlags oder aus anderen Gründen instabil ist und am AC-Eingang ein großer Strom anliegt, wird die Überlastschutzfunktion aktiviert und der AC-Eingangsanschluss abgeschaltet.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die AC-Eingangsfunktion wiederherzustellen:


1. Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Anschlüsse ab.
2. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass keine Probleme vorliegen, schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Drücken Sie die Reset-Taste und schließen Sie das Netzkabel an.

LADEN SIE IHR KRAFTWERK AUF

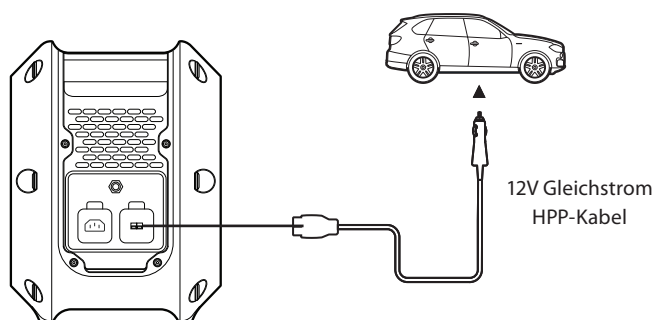

12V-AUTOLADEGERÄT

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Autoladegerät. Das vollständige Aufladen dauert bis zu 12 Stunden. Wenn auf dem LCD-Display angezeigt wird, dass die Batterieleistung 100 % beträgt, bedeutet dies, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

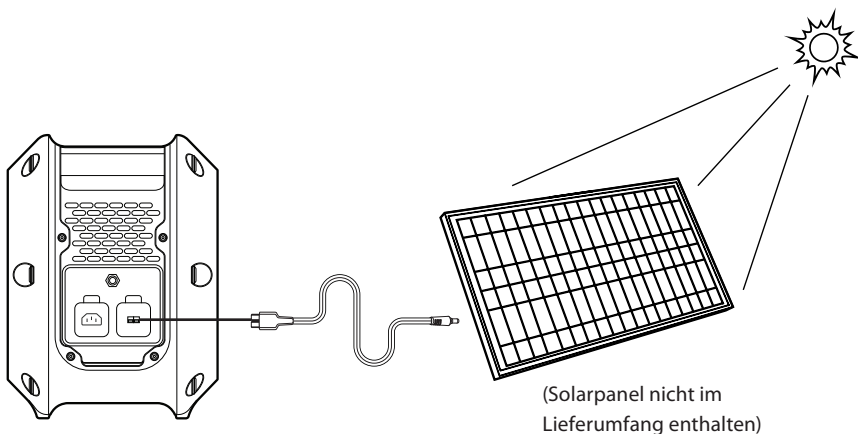

SOLARLADUNG

Verbinden Sie das 5525 HPP-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Solarpanel und dann mit dem HPP-Eingangsanschluss. Positionieren Sie Ihr Solarpanel so, dass es direktes Sonnenlicht erhält. Das DC-Symbol wird zusammen mit der aktuellen Eingangsleistung und der geschätzten Wiederaufladezeit auf dem Display der Power Station angezeigt. Wenn der Ladezustand 100 % erreicht, ist Ihr Kraftwerk vollständig aufgeladen.



Vorsicht:

Schließen Sie Stromquellen mit unterschiedlichen Spannungen nicht parallel an den HPP-Anschluss an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung am HPP-Anschluss 50 V nicht überschreitet.

VERSORGEN SIE IHRE GERÄTE MIT STROM

1 SCHALTEN SIE DEN INTREPID EIN


Drücken Sie die Power-Taste 2-3 Sekunden lang, um den INTREPID ein- oder auszuschalten. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Ihre Geräte nicht aufgeladen.

2 SCHLIESSEN SIE IHR GERÄT AN

Schließen Sie das Gerät, das Sie mit Strom versorgen/aufladen möchten, an den entsprechenden Anschluss an. Über die verschiedenen Anschlüsse können Sie bis zu 15 Geräte gleichzeitig aufladen.

3 SCHALTEN SIE DEN PORT EIN

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, die dem von Ihnen verwendeten Anschluss entspricht. Wenn Sie beispielsweise ein Gerät über einen oder mehrere der 6 USB-Anschlüsse aufladen, drücken Sie die USB-EIN/AUS-Taste, um die Anschlüsse zu aktivieren.

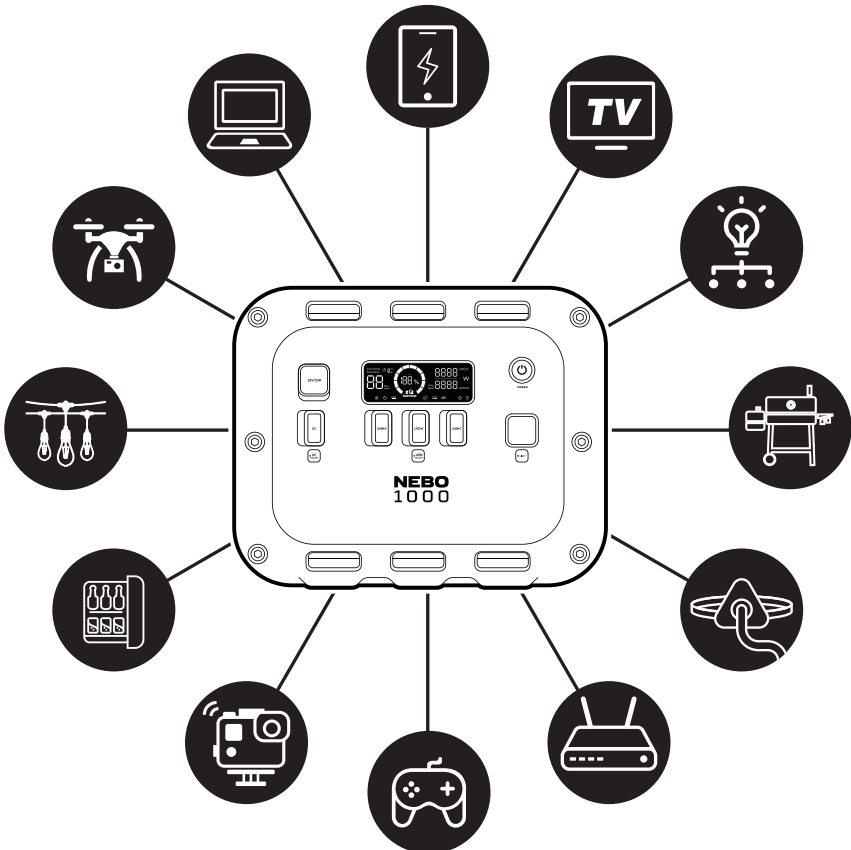

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

NEBO OVERDRIVE™

Die exklusive Technologie von NEBO bringt Ihr Kraftwerk über seine Standardleistung hinaus, indem es die Ausgangsspannung dynamisch anpasst, sodass Sie Elektrowerkzeuge und Geräte mit bis zu 2000 W betreiben können.

Hinweis: Einige Geräte und Werkzeuge haben genaue Spannungs- und Wattanforderungen und können daher eine verringerte relative Leistung aufweisen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schließen Sie nur ein Gerät an, wenn Sie versuchen, diese Funktion zu nutzen.

SWIFT CHARGE™

Mit einer der schnellsten Laderaten auf dem Markt kann der NEBO Intrepid™ 1000 in weniger als 2 Stunden von 5 % auf 100 % aufgeladen werden.

EPS-MODUS

Der EPS-Modus gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfällen oder -schwankungen, indem er automatisch auf Batteriebetrieb umschaltet. Dies schützt angeschlossene Geräte vor Stromausfall und sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb der angeschlossenen Geräte.

REINER SINUS-WECHSELRICHTER

Der integrierte Wechselrichter liefert 1200 W gleichmäßigen und effizienten Strom, der für empfindliche Geräte wie medizinische Geräte sicher, aber leistungsstark genug für größere Geräte und Werkzeuge ist.



NEBOLIGHTS.com

WARTUNG UND LAGERUNG

GERÄTEREINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und keine Geräte angeschlossen sind.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reiniger oder Lösungsmittel.
- Blasen Sie Schmutz mit Druckluft aus den Anschlüssen.
- Entfernen Sie Fremdkörper, Schmutz oder andere Hindernisse aus den Lüftungsschlitzen auf beiden Seiten. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz, Schmutz oder andere Verstopfungen in das Gerät gelangen.



VORSICHT:

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie zum Reinigen der Anschlüsse keine Metallgegenstände.

LAGERUNG

- Bewahren Sie den Intrepid 1000 bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. Zu hohe Temperaturen führen zu verkürzter Lebensdauer, Überhitzung und Brand.
- Auch extrem kalte Bedingungen unterhalb des angegebenen Lagerbereichs können die Leistung und Lebensdauer der Geräte beeinträchtigen. Bitte halten Sie sich von ätzenden Chemikalien und Gasen fern.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab. Überprüfen Sie die seitlichen Lüftungsschlitze regelmäßig auf Staub und Fremdkörper und reinigen Sie sie gemäß den im Handbuch angegebenen Reinigungsverfahren.
- Führen Sie nach der Auslagerung eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Erscheinungsbild des Geräts und des gesamten Zubehörs einwandfrei ist. Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze auf der Einlass- und Auslassseite
- um sicherzustellen, dass sie frei von Fremdkörpern sind.

BATTERIEWARTUNG:

- Um die maximale Lebensdauer Ihres Akkus zu erreichen, empfehlen wir, den Intrepid alle 3 Monate für 2 Stunden aufzuladen. Während des Ladevorgangs können sich die Lüfter einschalten und das Gerät warm werden. Das ist normal. Lassen Sie das Gerät angeschlossen, bis der Lüfter stoppt.

TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER

Der **NEBO Intrepid 1000** erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter. Die Kapazität des Lithium-Akkus übersteigt 100 Wh.

Wenn das Kraftwerk auf dem Luftweg transportiert wird, muss es nach internationalen Standards gemäß der IATA-Standardverpackung transportiert werden. Die Anweisungen und Kennzeichnungsanforderungen der International Air Transport Association sowie entsprechende Erklärungen müssen ausgefüllt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINGANG

AC 1x AC 175V-264V, 10A 60Hz (700W Max)

DC 1x HPP Port 11.5-50V, 20A (500W Max)

AUSGABE

AC 2x AC-Anschlüsse 220V-240V (max. 1200W)

DC 2x DC5521-Anschlüsse 12V/3A (max. 72W)

1x CLA/Carport 12V/10A (max. 120W)

USB 2x USB-A 5V 2,4A 12W (max. 24W)

3x USB-C, Power Delivery (PD) 20W (max. 60W)

1x USB-C, Power Delivery (PD) 100 W (max. 100 W)

LED 1x Flutlicht (max. 1W)

BATTERIE

Chemie Lithiumeisenphosphat (LFP)

Energie 960Wh, 48V

Kapazität 20000mAh

WECHSELRICHTER

Typ Reine Sinuswelle

NOTSTROMVERSORGUNG (EPS)


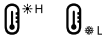


Schaltzeit <10 Millisekunden (ms)

PRODUKT

Dimensions 38.61 x 31.75 x 22.61 cm

Gewicht 13.5 kg

FEHLERBEHEBUNG

AUSGABE	URSACHE	LÖSUNG
 <p>Das obige Ausgabesymbol blinkt und piept.</p>	<p>Diese Ausgaben könnten überschritten worden sein den Grenzwert überschritten haben oder einen Kurzschluss erlitten haben.</p>	<p>Trennen Sie die Last und drücken Sie dann die entsprechende Ein-/Aus-Taste. Klicken Sie auf das Symbol, um den Port einzuschalten.</p>
 <p>Die Temperaturwarnung leuchtet auf und piept.</p>	<p>Die Temperatur des Produkts ist zu hoch oder zu niedrig.</p>	<p>Entfernen Sie alle Lasten und alle Ladekabel, schalten Sie dann das Gerät aus und warten Sie, bis es den Betriebstemperaturbereich erreicht.</p>
 <p>Wenn dieses AC-Eingangssymbol blinkt und das Gerät nicht lädt.</p>	<p>Die AC-Eingangsspannung/Frequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</p>	<p>Überprüfen Sie die AC-Netzspannung und Häufigkeit.</p>
<p>Das Gerät piept und die Batteriestandsanzeige beträgt weniger als 10 %.</p>	<p>Der Batteriestand ist niedrig.</p>	<p>Laden Sie das Gerät auf.</p>
 <p>Das Gerät piept und das HPP-Symbol blinkt.</p>	<p>Die HPP-Eingangsspannung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.</p>	<p>Prüfen Sie die Spannung und stellen Sie sicher es liegt innerhalb des angegebenen Bereichs.</p>

Ausgangsports lassen sich nicht einschalten

- Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Gesamtausgangsleistung die Nennausgangsleistung überschreitet.
- Überprüfen Sie, ob die Temperatur des Geräts außerhalb seines Betriebsbereichs liegt.

Das Kraftwerk lädt nicht

- Stellen Sie sicher, dass die AC-Steckdose an der Wand und das AC-Ladekabel vollständig in den AC-Eingangsanschluss eingesteckt sind.
- Das Gerät kann nicht sofort nach dem Entladen aufgeladen werden. Legen Sie es eine Stunde lang beiseite und versuchen Sie es erneut, da es sonst in den Übertemperaturschutz geraten könnte.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis


Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

NEBO[®]

INTREPID™ 1000 POWER STATION

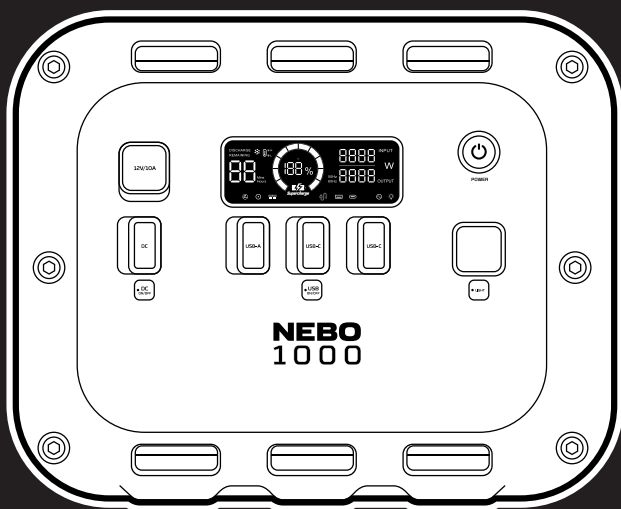

MANUAL DE USUARIO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA TODAS LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD, GARANTÍA O SOLICITUDES DE INTERCAMBIO, POR FAVOR CONTÁCTENOS:

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Lea atentamente las instrucciones y tome las precauciones adecuadas antes de utilizar este equipo.

Guarde las instrucciones para referencia futura.

- Cuando se usan correctamente, las baterías recargables de iones de litio proporcionan una fuente segura y confiable de energía portátil. Sin embargo, si se usan mal o se abusa de ellos, esto puede provocar fugas, quemaduras, incendios o explosiones, lo que provocará lesiones personales o daños a otros dispositivos.
- El mal uso o la conexión incorrecta de su central eléctrica puede causar descargas eléctricas a los usuarios y dañar el equipo.
- Mantenga su central eléctrica seca y alejada de la humedad, el agua y los materiales corrosivos.
- No exponga su central eléctrica a la humedad, el agua, la lluvia o la nieve.
- Mantenga su central eléctrica alejada de fuentes de calor, incluidas llamas abiertas, radiadores, estufas, hornos y cualquier otro dispositivo que produzca calor.
- No exponer al fuego ni a temperaturas excesivas. No lo exponga a calor superior a 212 °F (100 °C) ni lo incinere.
- En el improbable caso de fuga o explosión, utilice arena o un extintor químico.
- Su central eléctrica puede calentarse durante un funcionamiento prolongado a alta potencia. No cubra, envuelva ni restrinja de otro modo el flujo de aire alrededor de la central eléctrica durante el funcionamiento.
- No desmonte su central eléctrica. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Un reensamblaje incorrecto puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No lo deje caer ni lo someta a fuertes impactos. No opere su central eléctrica si ha recibido un golpe fuerte o si ha sufrido algún daño de alguna manera.
- No perfore, aplaste ni someta a golpes mecánicos.
- Mantener alejado de los niños y las mascotas. La central eléctrica, junto con sus accesorios, no son juguetes.
- Asegúrese de que los puertos de carga de la central eléctrica no se contaminen con pelusa u otros desechos. Utilice periódicamente un producto de tipo aire comprimido para garantizar que las aberturas de los puertos estén despejadas.




SI EL PRODUCTO SE SOBRECALIENTA, SE HINCHA O SE DEFORMA DE ALGUNA MANERA, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE Y COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

INTRODUCCIÓN

Ya sea que sea un nómada moderno que lleva su Campervan a nuevos horizontes o un propietario que busca tranquilidad durante cortes inesperados, el **NEBO Intrepid 1000** es su respuesta para mantenerse cargado y conectado. Una fusión de potencia, portabilidad y versatilidad, esta central eléctrica promete potenciar tus experiencias y mantenerte cargado en casa, en el jardín trasero e incluso al aire libre.

EN LA CAJA

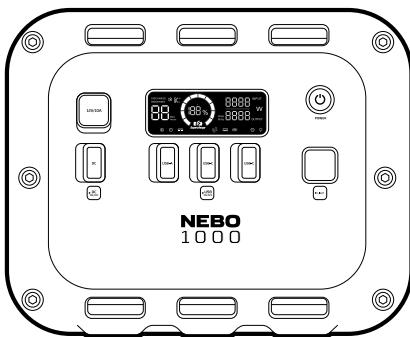

NEBO Intrépido 1000




Cable de alimentación de CA de 220-240 V



Cable de 12 V CC a puerto de alta potencia (HPP)



Cable 5525 a puerto de alta potencia (HPP)



Manual de usuario

COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO

Los requisitos de energía, los tiempos de funcionamiento y las cifras de recarga que aparecen a continuación son estimaciones y se proporcionan únicamente con fines de referencia. Los resultados reales pueden variar según el dispositivo.



Computadora portátil

52Wh
~16 recargas



Teléfono inteligente

20Wh
~42 recargas



Televisor de 32"

49W
~15 horas



Cámara

6,8 Wh
~124 recargas



Zumbido

77Wh
~11 recargas



Batería mediana

265 kWh al año
~27 horas



Foco

5W
~208 horas



CPAP

60W
~14 horas



Luces de cadena

50W
~16 horas



Ahumador de pellets

75W
~11 horas



Consola de juegos


210W
~4 horas





Módem

48W
~17 horas

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

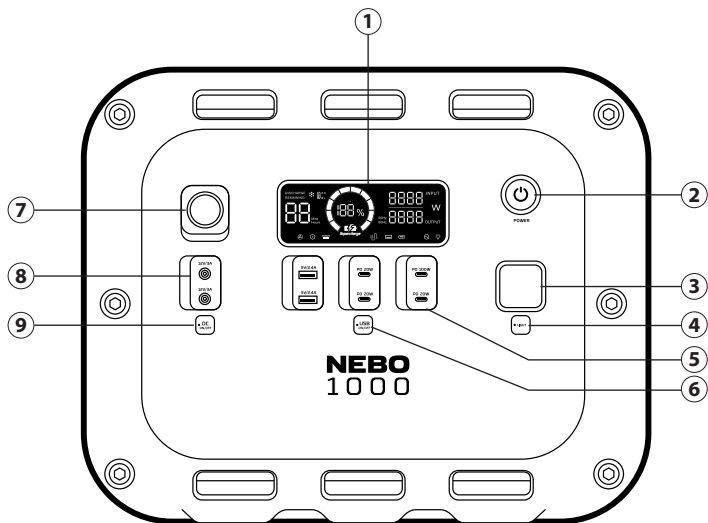


- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. Pantalla LCD | 5. Puertos USB-A y USB-C | 8. Puertos de salida CC (5521) |
| 2. Botón de encendido/apagado | 6. Botón de encendido/apagado USB | 9. Botón de encendido/apagado de CC |
| 3. Luz LED | 7. Puerto de cargador de coche de 12 V. | |
| 4. Botón de encendido/apagado de luz LED | | |

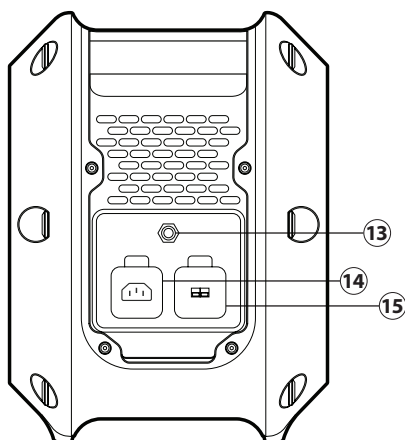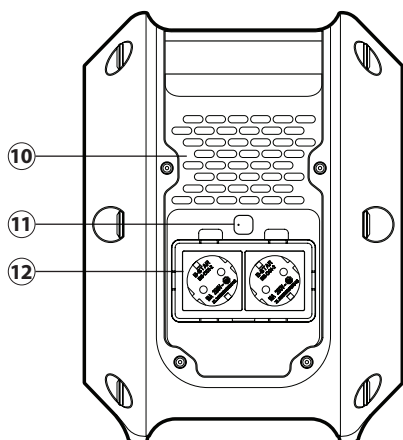

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 10. Ventilaciones de aire | 13. Restablecimiento de la protección contra sobrecarga (OLP) |
| 11. Botón de encendido/apagado de CA | 14. Puerto de entrada de CA |
| 12. Puertos de CA (2 pines) | 15. Puerto de entrada HPP |

PANTALLA LCD

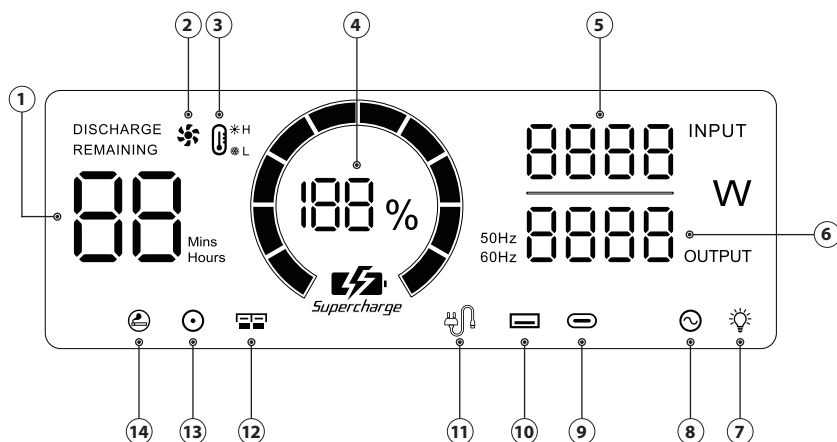

1. **Tiempo restante de carga/descarga:** tiempo estimado para cargar y descargar completamente la batería interna.
2. **Estado del ventilador de refrigeración:** este icono indica que el ventilador de refrigeración está encendido.
3. **Advertencia de temperatura alta/baja:** este icono aparece cuando la temperatura interna ha alcanzado su límite de temperatura alta o baja. La unidad se apagará automáticamente.
4. **Indicador de nivel de batería:** Indica el nivel al que está cargada la batería.
5. **Potencia de entrada:** muestra la potencia de entrada total mientras el Intrepid se está cargando.
6. **Potencia de salida:** este valor muestra el consumo de energía en tiempo real, que cambia según los dispositivos conectados actualmente.
7. **Luz LED:** este icono aparece cuando la luz LED está encendida.
8. **Salida de CA:** este icono indica que la salida de CA está habilitada.
9. **Salida USB-C:** este icono indica que la salida USB-C está habilitada.
10. **Salida USB-A:** este icono indica que la salida USB-A está habilitada.
11. **Entrada de CA:** este icono indica que el puerto de entrada de CA está habilitado.
12. **Entrada HPP:** este icono indica que la entrada del puerto de alta potencia está habilitada.
13. **Salida CC (5521):** Este icono indica que la toma CC de 12 V está habilitada.
14. **Salida de 12 V:** este icono indica que la toma del cargador para automóvil de 12 V está habilitada.

CARGANDO SU CENTRAL ELÉCTRICA

CARGANDO

Antes de usar su Intrepid 1000 por primera vez, cárguelo completamente con el cable de CA. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 1,8 horas. Durante la carga, la pantalla LCD se iluminará, la pantalla LCD proporcionará datos de visualización en tiempo real de la carga de la batería y el dispositivo mostrará 100% cuando esté completamente cargado. Se recomienda cargar completamente el dispositivo cada 3 meses para mantener la vida útil del dispositivo.

Hay tres formas de cargar su central eléctrica:



Carga de CA (toma de pared)

Entrada máxima de 700 W.




Cargador de coche de 12v

Entrada máxima de 120 W.



Carga solar

Entrada máxima de 500 W.

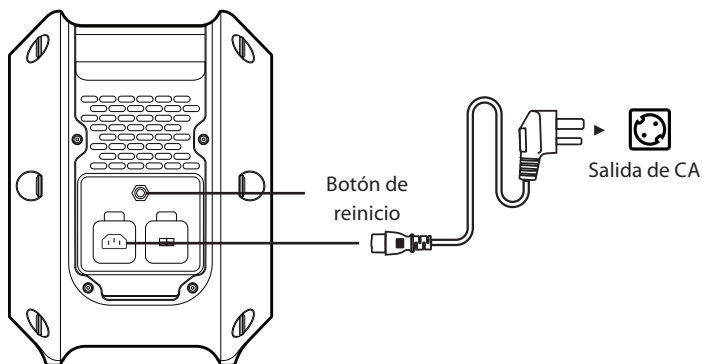

CARGA DE CA

Utilice el cable de carga de CA proporcionado para cargar el dispositivo. Se necesitan entre 1,5 y 2 horas para alcanzar su capacidad máxima. Cuando el nivel de la batería alcanza el 100% y la potencia de entrada es 0, esto significa que la batería interna se ha cargado completamente.


CONDICIÓN DE SOBRECARGA

Cuando la corriente de la fuente de alimentación es inestable debido a rayos u otras razones, y hay una gran corriente en la entrada de CA, la función de protección contra sobrecarga se activará y cortará el puerto de entrada de CA.

Siga los pasos a continuación para restaurar la función de entrada de CA:


1. Apague el botón de encendido y desconecte todos los puertos.
2. Después de confirmar que no hay problemas, encienda el botón de encendido.
3. Presione el botón Restablecer y conecte el cable de CA.

CARGANDO SU CENTRAL ELÉCTRICA

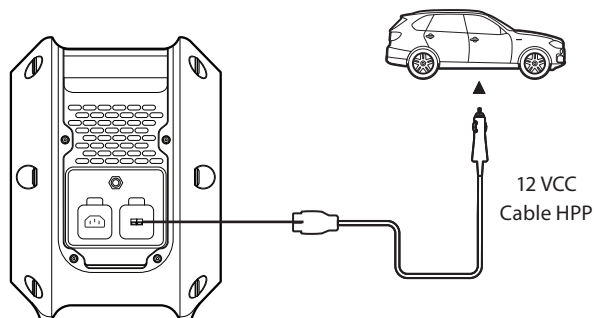

CARGADOR DE COCHE DE 12V

Utilice el cargador de automóvil proporcionado para cargar. Se necesitan hasta 12 horas para cargarse completamente. Cuando la pantalla LCD muestra que la batería está al 100%, significa que la batería está completamente cargada.

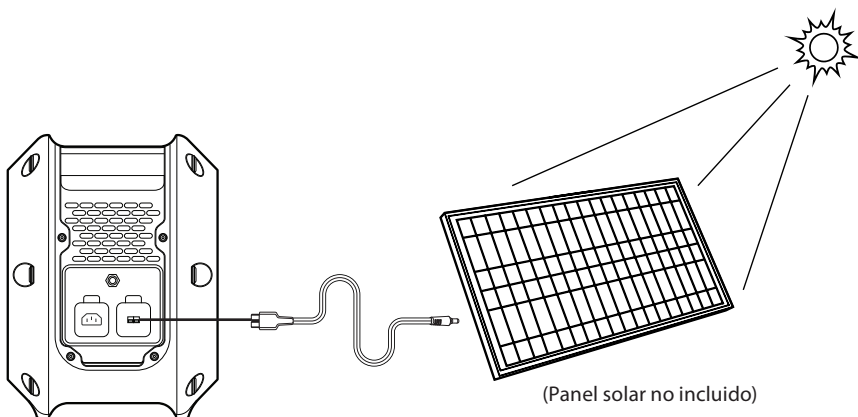

CARGA SOLAR

Conecte el cable HPP 5525 (incluido) a su panel solar y luego al puerto de entrada HPP. Coloque su panel solar para recibir luz solar directa. El icono de CC aparecerá en la pantalla de la central eléctrica junto con los vatios de entrada actuales y el tiempo de recarga estimado. Cuando el porcentaje de carga alcanza el 100%, su central eléctrica estará completamente cargada.



PRECAUCIÓN:

No conecte fuentes de alimentación con diferentes voltajes al puerto HPP en paralelo. Asegúrese de que el voltaje en el puerto HPP no exceda los 50 V.

ALIMENTANDO SUS DISPOSITIVOS

1 ENCIENDE EL INTREPID


Presione el botón de Encendido durante 2-3 segundos para encender o apagar el INTREPID. Tus dispositivos no se cargarán si omites este paso.

2 CONECTE SU DISPOSITIVO

Conecte el dispositivo que desea encender/cargar en el puerto apropiado. Puede cargar hasta 15 dispositivos a la vez utilizando los distintos puertos.

3 ENCIENDE EL PUERTO

Presione el botón ON/OFF correspondiente al puerto que esté utilizando. Por ejemplo, si está cargando un dispositivo desde uno o más de los 6 puertos USB, presione el botón USB ON/OFF para activar los puertos.

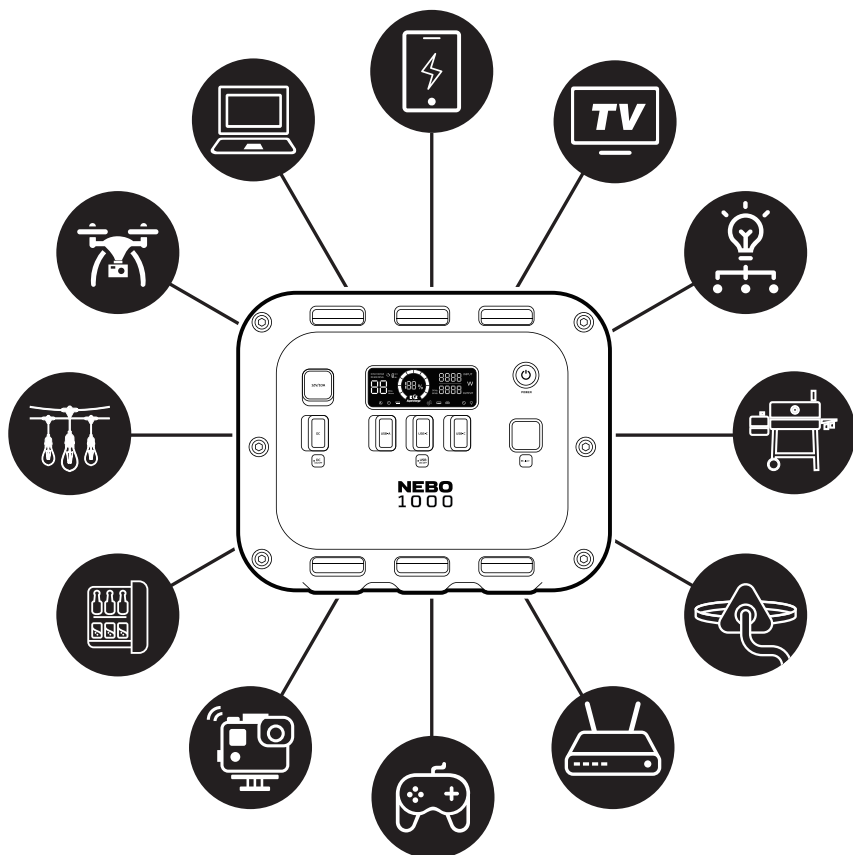

FUNCIONES ADICIONALES

NEBO SOBREMARCHA™

La tecnología exclusiva de NEBO lleva su central eléctrica más allá de su rendimiento estándar al ajustar dinámicamente el voltaje de salida, para que pueda hacer funcionar herramientas eléctricas y electrodomésticos de hasta 2000 W.

Nota: Algunos electrodomésticos y herramientas tienen requisitos precisos de voltaje y potencia y pueden experimentar un rendimiento relativo reducido. Para obtener mejores resultados, conecte solo un dispositivo cuando intente utilizar esta función.

CARGA RÁPIDA™

Una de las tasas de recarga más rápidas del mercado, el NEBO Intrepid™ 1000 puede recargar del 5% al 100% en menos de 2 horas.

MODO EPS

El modo EPS garantiza un suministro de energía ininterrumpido durante cortes o fluctuaciones de energía al cambiar automáticamente a la energía de la batería. Esto protege los dispositivos conectados contra pérdidas de energía y mantiene el funcionamiento continuo de los dispositivos conectados.

INVERSOR DE ONDA SINUSOIDAL PURA

El inversor integrado proporciona 1200 W de potencia suave y eficiente que es segura para dispositivos sensibles como equipos médicos pero lo suficientemente potente para electrodomésticos y herramientas más grandes.



NEBOLIGHTS.com

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA DE EQUIPOS

- Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado y que no haya ningún dispositivo conectado.
- Limpie con un paño limpio y seco.
- No utilice limpiadores ni disolventes corrosivos.
- Elimine los residuos de los puertos con aire comprimido.
- Retire cualquier objeto extraño, suciedad u otras obstrucciones de las rejillas de ventilación de ambos lados. No permita que entren residuos, suciedad u otras obstrucciones en el equipo.



PRECAUCIÓN:

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice objetos metálicos para limpiar los puertos.

ALMACENAMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde el Intrepid 1000 en un lugar fresco y seco.
- No almacenar bajo la luz solar directa. Una temperatura excesiva provocará una reducción de la vida útil, sobrecalentamiento e incendio.
- Las condiciones extremadamente frías por debajo del rango de almacenamiento especificado también pueden afectar el rendimiento y la vida útil del equipo. Manténgase alejado de productos químicos y gases corrosivos.
- No cubra el equipo con toallas, ropa u otros artículos. Revise periódicamente las rejillas de ventilación laterales en busca de polvo y materias extrañas y límpielas según los procedimientos de limpieza especificados en el manual.
- Después de sacarlo del almacenamiento, realice una inspección visual para asegurarse de que la apariencia del equipo y todos los accesorios estén calificados. Verifique las rejillas de ventilación en los lados de admisión y escape.
- para asegurarse de que estén libres de objetos extraños.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA:

- Para aprovechar al máximo la vida útil de tu batería, te recomendamos que cada 3 meses cargues el Intrepid durante 2 horas. Durante la carga, los ventiladores pueden encenderse y la unidad puede calentarse. Esto es normal. Deje la unidad enchufada hasta que el ventilador se detenga.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

El **NEBO Intrepid 1000** cumple con todos los requisitos legales para el transporte de mercancías peligrosas. La capacidad de la batería de litio supera los 100 Wh.

Según los estándares internacionales, si la central eléctrica se transporta por vía aérea, debe transportarse de acuerdo con el embalaje estándar de la IATA. Se deben completar las instrucciones y requisitos de etiquetado de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y las declaraciones relacionadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APORTE

C.A.	1x CA 175V-264V, 10A 60Hz (700W máx.)
Corriente continua	1x puerto HPP 11,5-50 V, 20 A (500 W máx.)

PRODUCCIÓN

C.A.	2 puertos de CA 220 V-240 V (1200 W máx.)
Corriente continua	2x puertos DC5521 12V/3A (72W máx.)
	1x CLA/puerto para automóvil 12V/10A (120W máx.)
USB	2x USB-A 5V 2.4A 12W (24W máx.)
	3x USB-C, suministro de energía (PD) 20W (60W máx.)
	1x USB-C, suministro de energía (PD) 100 W (100 W máx.)
CONDUJO	1 reflector (1 W máx.)

BATERÍA

Química	Lithium Iron Phosphate (LFP)
Energía	960Wh, 48V
Capacidad	20000mAh

INVERSOR

Tipo	Onda sinusoidal pura
------	----------------------





FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA (EPS)

Tiempo de conmutación	<10 milisegundos (ms)
-----------------------	-----------------------

PRODUCTO

Dimensiones	38.61 x 31.75 x 22.61 cm
Peso	13.5 kg

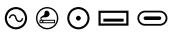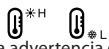SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ASUNTO	CAUSA	SOLUCIÓN
 <p>El icono de salida de arriba parpadea y emite un pitido.</p>	Estos resultados podrían haber superado al límite o han sufrido un cortocircuito.	Desconecte la carga, luego presione el botón de encendido/apagado que corresponda al icono para encender el puerto.
 <p>La advertencia de temperatura se enciende y emite un pitido.</p>	La temperatura del producto es demasiado alto o demasiado bajo.	Retire todas las cargas y retire todos los cables de carga, luego apague la unidad y espere hasta que alcance el rango de temperatura de trabajo.
 <p>Cuando este icono de entrada de CA parpadea y la unidad no se está cargando.</p>	El voltaje/frecuencia de entrada de CA está fuera de alcance.	Verifique el voltaje de la red eléctrica de CA y frecuencia.
<p>La unidad emite un pitido y el indicador de nivel de batería es inferior al 10%.</p>	El nivel de la batería es bajo.	Recargue la unidad.
 <p>La unidad emite un pitido y el icono HPP parpadea.</p>	El voltaje de entrada de HPP está fuera de alcance.	Verifique el voltaje y asegúrese está dentro del rango especificado.

Los puertos de salida no se encienden


- Compruebe si el cable de conexión se ha insertado en el lugar correcto.
- Compruebe si la potencia de salida total excede la potencia de salida nominal.
- Verifique si la temperatura del equipo está fuera de su rango de operación.

La central eléctrica no carga

- Confirme que la toma de CA de la pared y el cable de carga de CA estén completamente insertados en el terminal de entrada de CA.
- El dispositivo no se puede cargar inmediatamente después de descargarlo. Déjelo a un lado durante una hora y vuelva a intentarlo, porque puede entrar en la protección contra sobrecalentamiento.

NEBO®

INTREPID™ 1000 POWER STATION

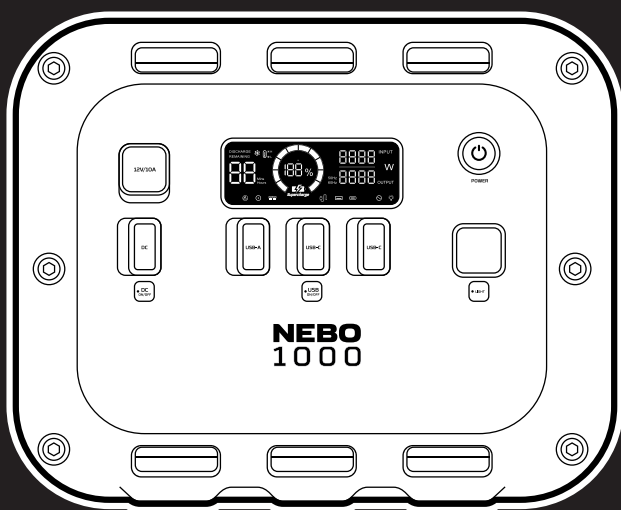

MANUALE DELL'UTENTE



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PER TUTTE LE DOMANDE RELATIVE ALLA SICUREZZA, ALLA GARANZIA O RICHIESTE DI SCAMBIO, CONTATTATECI:

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

LA TUA SICUREZZA È IMPORTANTE PER NOI.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di utilizzare le precauzioni adeguate prima di utilizzare questa apparecchiatura. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

- Se utilizzate correttamente, le batterie ricaricabili agli ioni di litio forniscono una fonte di alimentazione portatile sicura e affidabile. Tuttavia, se utilizzati in modo improprio o improprio, potrebbero verificarsi perdite, ustioni, incendi o esplosioni, con conseguenti lesioni personali o danni ad altri dispositivi.
- L'uso improprio o il collegamento errato della centrale elettrica possono provocare scosse elettriche agli utenti e danneggiare le apparecchiature.
- Mantenere la centrale elettrica asciutta e lontana da umidità, acqua e materiali corrosivi.
- Non esporre la centrale elettrica a umidità, acqua, pioggia o neve.
- Tieni la centrale elettrica lontana da fonti di calore, comprese fiamme libere, radiatori, stufe, forni e qualsiasi altro dispositivo che produce calore.
- Non esporre al fuoco o a temperature eccessive. Non esporre a fonti di calore superiori a 100 °C (212 °F) né incenerire.
- Nell'improbabile eventualità di perdite o esplosioni, utilizzare sabbia o un estintore chimico.
- La centrale elettrica potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento prolungato ad alta potenza. Non coprire, avvolgere o limitare in altro modo il flusso d'aria intorno alla centrale elettrica durante il funzionamento.
- Non smontare la tua centrale elettrica. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Un riassetto errato può provocare scosse elettriche o pericolo di incendio.
- Non lasciar cadere né sottoporre a forti urti. Non utilizzare la centrale elettrica se ha ricevuto un forte colpo o se è stata danneggiata in qualsiasi modo.
- Non forare, schiacciare o sottoporre a shock meccanico.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. La centrale elettrica e i suoi accessori non sono giocattoli.
- Assicurati che le porte di ricarica della centrale elettrica non vengano contaminate da lanugine o altri detriti. Utilizzare periodicamente un prodotto con aria compressa per garantire che le aperture delle porte siano libere.




SE IL PRODOTTO SI SURRISCALDA, SI GONFIA O SI DEFORMA IN QUALSIASI MODO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI.


INTRODUZIONE

Che tu sia un nomade moderno che porta il suo camper verso nuovi orizzonti o un proprietario di casa che cerca rassicurazione durante interruzioni impreviste, **NEBO Intrepid 1000** è la tua risposta per rimanere carico e connesso. Una fusione di potenza, portabilità e versatilità, questa centrale elettrica promette di potenziare le tue esperienze e mantenerti carico a casa, nel giardino sul retro e persino nei grandi spazi aperti.

NELLA SCATOLA

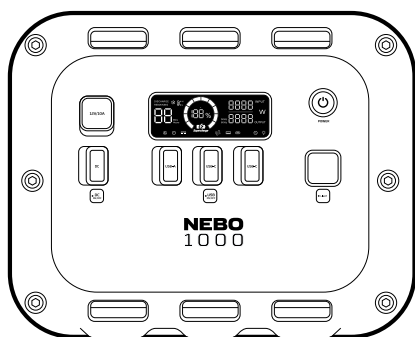

NEBO Intrepid 1000



Manuale dell'utente



Cavo di alimentazione CA da 220-240 V



Cavo da 12 V CC a porta ad alta potenza (HPP).



Cavo da 5525 a porta ad alta potenza (HPP).

COMPATIBILITÀ DEL DISPOSITIVO

I requisiti di alimentazione, i tempi di funzionamento e i dati di ricarica riportati di seguito sono stime e vengono forniti solo a scopo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base al dispositivo.



Computer portatile
52Wh
~16 ricariche



Smartphone
20Wh
~42 ricariche



Televisore 32".
49 W
~15 ore



Telecamera
6,8 Wh
~124 ricariche



Drone
77Wh
~11 ricariche



Frigo di medie dimensioni
265 kWh all'anno
~27 ore



Proiettore
5 W
~208 ore



CPAP
60 W
~14 ore



Luci a corda
50 W
~16 ore



Fumatore di pellet
75 W
~11 ore




Console di gioco
210 W
~4 ore





Modem
48 W
~17 ore

PANORAMICA DEL PRODOTTO

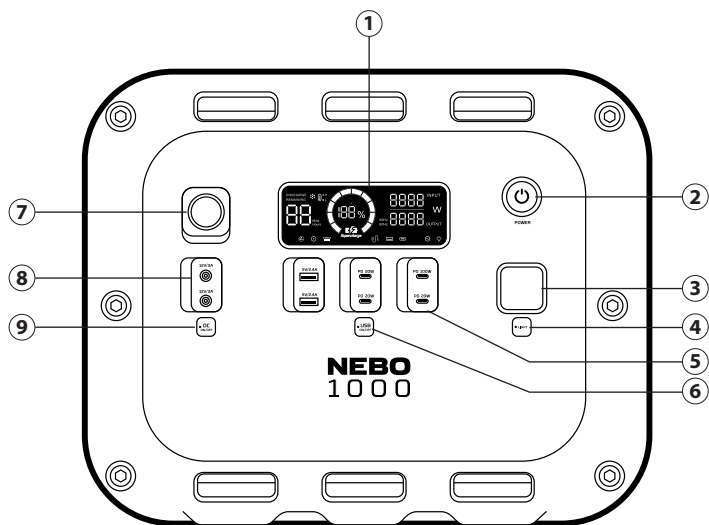


- | | | |
|---|--|--|
| 1. Display LCD | 4. Pulsante di accensione/
spegnimento della luce LED | 7. Porta caricabatteria per auto
da 12 V |
| 2. Pulsante di accensione/
spegnimento | 5. Porte USB-A e USB-C | 8. Porte di uscita CC (5521) |
| 3. Luce a LED | 6. Pulsante di accensione/
spegnimento USB | 9. Pulsante di accensione/
spegnimento CC |

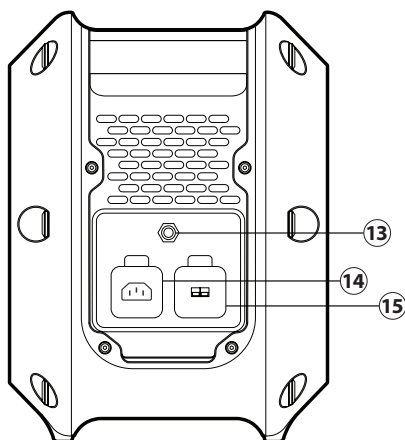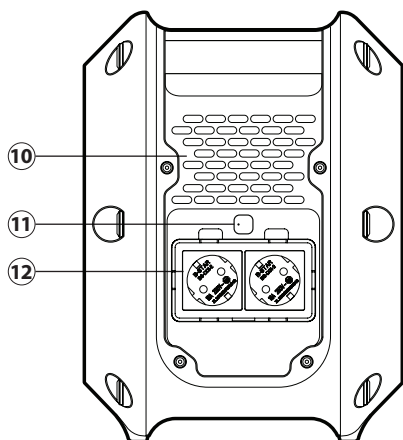

- | | |
|---|---|
| 10. Prese d'aria | 13. Ripristino della protezione da sovraccarico
(OLP). |
| 11. Pulsante di accensione/
spegnimento CA | 14. Porta di ingresso CA |
| 12. Porte CA (2 pin) | 15. Porta di ingresso HPP |

DISPLAY LCD

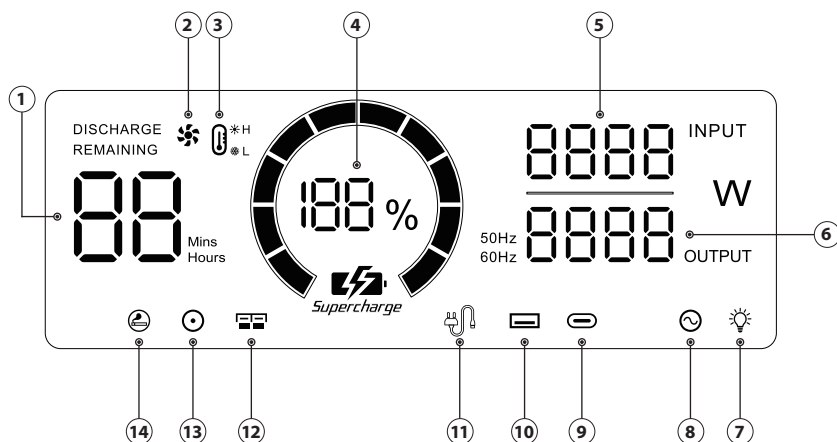

- Tempo di carica/scarica rimanente:** tempo stimato per caricare e scaricare completamente la batteria interna.
- Stato della ventola di raffreddamento:** questa icona indica che la ventola di raffreddamento è accesa.
- Avviso di temperatura alta/bassa:** questa icona appare quando la temperatura interna ha raggiunto il limite di temperatura alta o bassa. L'unità si spegnerà automaticamente.
- Indicatore del livello della batteria:** indica il livello di carica della batteria.
- Potenza in ingresso:** visualizza la potenza in ingresso totale mentre l'Intrepid è in carica.
- Potenza in uscita:** questo valore mostra il consumo energetico in tempo reale, che cambia in base ai dispositivi attualmente collegati.
- Luce LED:** questa icona appare quando la luce LED è accesa.
- Uscita CA:** questa icona indica che l'uscita CA è abilitata.
- Uscita USB-C:** questa icona indica che l'uscita USB-C è abilitata.
- Uscita USB-A:** questa icona indica che l'uscita USB-A è abilitata.
- Ingresso CA:** questa icona indica che la porta di ingresso CA è abilitata.
- Ingresso HPP:** questa icona indica che l'ingresso della porta ad alta potenza è abilitato.
- Uscita CC (5521):** questa icona indica che la presa CC 12 V è abilitata.
- Uscita 12 V:** questa icona indica che la presa del caricabatteria per auto da 12 V è abilitata.

RICARICA LA TUA CENTRALE ELETTRICA

RICARICA

Prima di utilizzare l'Intrepid 1000 per la prima volta, caricarlo completamente utilizzando il cavo CA. Il tempo di ricarica completo è di circa 1,8 ore. Durante la ricarica, lo schermo LCD si accenderà, il display LCD fornirà dati di visualizzazione in tempo reale sulla carica della batteria e il dispositivo visualizzerà il 100% quando è completamente carico. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo ogni 3 mesi per preservarne la durata.

Esistono tre modi per caricare la tua centrale elettrica:



Ricarica CA (presa a muro)

Ingresso massimo 700 W




Caricabatterie per auto da 12 V

Ingresso massimo 120 W



Ricarica solare

Ingresso massimo 500 W

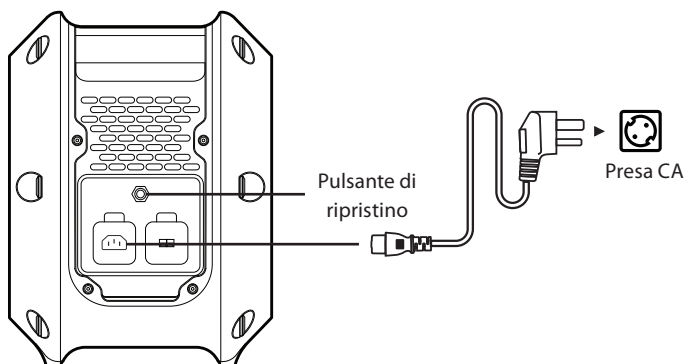

RICARICA CA

Utilizzare il cavo di ricarica CA fornito per caricare il dispositivo. Sono necessarie da 1,5 a 2 ore per raggiungere la piena capacità. Quando il livello della batteria raggiunge il 100% e la potenza in ingresso è 0, significa che la batteria interna è stata completamente carica.


CONDIZIONE DI SOVRACCARICO

Quando la corrente di alimentazione è instabile a causa di fulmini o altri motivi e c'è una corrente elevata sull'ingresso CA, la funzione di protezione da sovraccarico si attiverà e interromperà la porta di ingresso CA.

Seguire i passaggi seguenti per ripristinare la funzione di ingresso CA:


1. Spegnere il pulsante di accensione e scollegare tutte le porte.
2. Dopo aver verificato che non ci siano problemi, accendere il pulsante di accensione.
3. Premere il pulsante Reset e collegare il cavo CA.

RICARICA LA TUA CENTRALE ELETTRICA

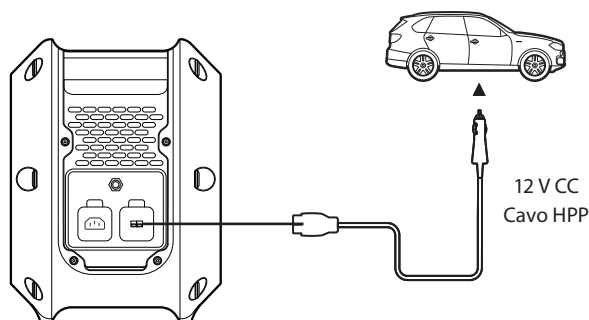

CARICABATTERIE DA AUTO 12V

Utilizzare il caricabatteria per auto fornito per caricare. Sono necessarie fino a 12 ore per una ricarica completa. Quando il display LCD mostra che la carica della batteria è al 100%, significa che la batteria è completamente carica.

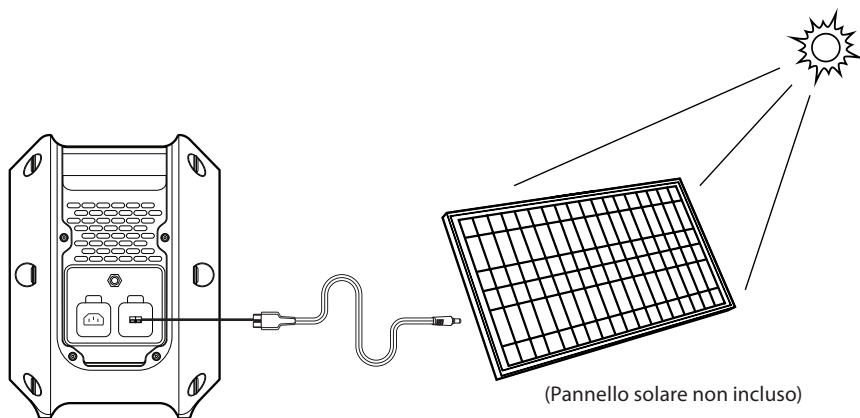

RICARICA SOLARE

Collega il cavo 5525 HPP (incluso) al pannello solare, quindi alla porta di ingresso HPP. Posiziona il pannello solare in modo che riceva la luce solare diretta. L'icona DC apparirà sul display della Power Station insieme ai watt di ingresso attuali e al tempo di ricarica stimato. Quando la percentuale di carica raggiunge il 100%, la tua centrale elettrica è completamente carica.



ATTENZIONE:

Non collegare in parallelo fonti di alimentazione con tensioni diverse alla porta HPP. Assicurarsi che la tensione sulla porta HPP non superi i 50 V.

ALIMENTA I TUOI DISPOSITIVI

1 POTENZA L'INTREPID


Premere il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere o spegnere l'INTREPID. I tuoi dispositivi non si caricheranno se salti questo passaggio.

2 COLLEGA IL TUO DISPOSITIVO

Collega il dispositivo che desideri alimentare/caricare alla porta appropriata. Puoi caricare fino a 15 dispositivi contemporaneamente utilizzando le varie porte.

3 ACCENDI IL PORTO

Premi il pulsante ON/OFF corrispondente alla porta che stai utilizzando. Ad esempio, se stai caricando un dispositivo da una o più delle 6 porte USB, premi il pulsante USB ON/OFF per attivare le porte.

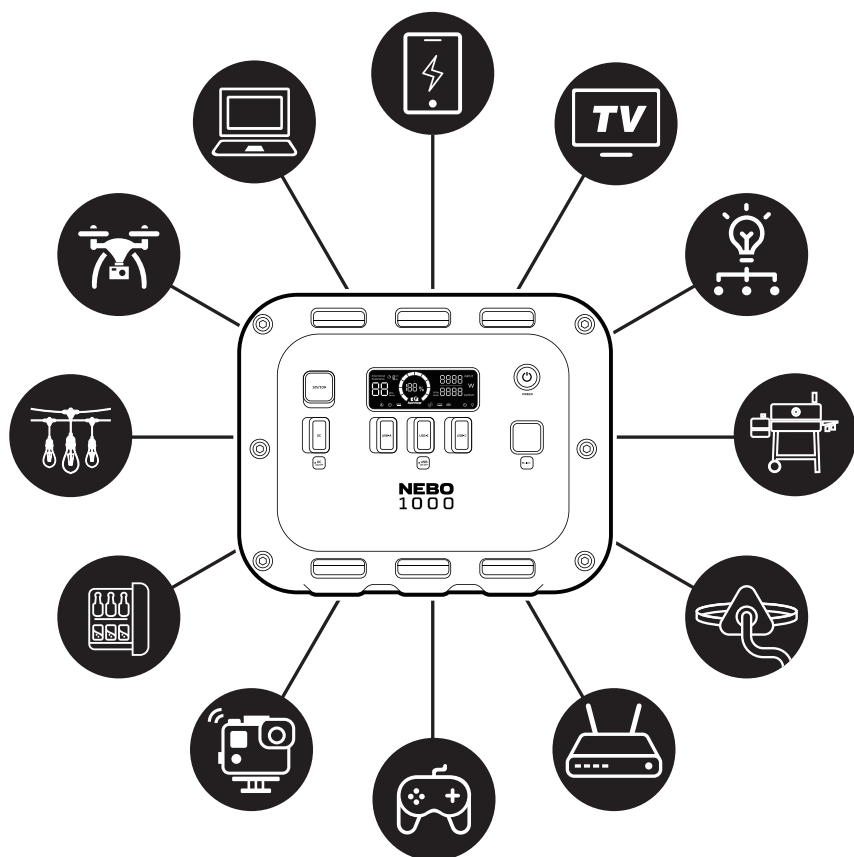

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

NEBO OVERDRIVE™

L'esclusiva tecnologia NEBO spinge la tua centrale elettrica oltre le sue prestazioni standard regolando dinamicamente la tensione di uscita, in modo da poter far funzionare utensili elettrici ed elettrodomestici fino a 2000 W.

Nota: alcuni apparecchi e strumenti hanno requisiti precisi di tensione e potenza e potrebbero presentare prestazioni relative ridotte. Per ottenere i migliori risultati, collega solo un dispositivo quando tenti di utilizzare questa funzione.

CARICA RAPIDA™

Con una delle velocità di ricarica più rapide sul mercato, NEBO Intrepid™ 1000 può ricaricarsi dallo 5% al 100% in meno di 2 ore.

MODALITÀ EPS

La modalità EPS garantisce un'alimentazione ininterrotta durante interruzioni o fluttuazioni di corrente passando automaticamente all'alimentazione a batteria. Ciò protegge i dispositivi collegati dalla perdita di alimentazione e mantiene il funzionamento continuo dei dispositivi collegati.

INVERTITORE A ONDA SINUSOIDALE PURA

L'inverter integrato fornisce 1200 W di potenza uniforme ed efficiente, sicura per dispositivi sensibili come le apparecchiature mediche ma sufficientemente potente per apparecchi e strumenti più grandi.



NEBOLIGHTS.com

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

- Assicurati che il dispositivo sia scollegato e che nessun dispositivo sia collegato.
- Pulisci con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare detersivi o solventi corrosivi.
- Eliminare i detriti dalle porte con aria compressa.
- Rimuovere eventuali corpi estranei, sporco o altre ostruzioni dalle prese d'aria su entrambi i lati. Non consentire l'ingresso di detriti, sporco o altri blocchi nell'apparecchiatura.



ATTENZIONE:

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare oggetti metallici per pulire le porte.

MAGAZZINAGGIO

- Quando non in uso, conservare l'Intrepid 1000 in un luogo fresco e asciutto.
- Non conservare alla luce solare diretta. Una temperatura eccessiva comporterà una durata di servizio ridotta, surriscaldamento e incendi.
- Condizioni estremamente fredde al di sotto dell'intervallo di stoccaggio specificato possono anche compromettere le prestazioni e la durata dell'apparecchiatura. Si prega di tenere lontano da sostanze chimiche e gas corrosivi.
- Non coprire l'attrezzatura con asciugamani, vestiti o altri oggetti. Controllare regolarmente le prese d'aria laterali per verificare l'eventuale presenza di polvere e corpi estranei e pulirle secondo le procedure di pulizia specificate nel manuale.
- Dopo averlo tolto dal luogo di stoccaggio, eseguire un'ispezione visiva per garantire che l'aspetto dell'apparecchiatura e di tutti gli accessori siano idonei. Controllare le prese d'aria sui lati di aspirazione e scarico
- per assicurarsi che siano privi di oggetti estranei.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA:

- Per ottenere la massima durata dalla batteria, ti consigliamo di caricare l'Intrepid per 2 ore ogni 3 mesi. Durante la ricarica, le ventole potrebbero accendersi e l'unità potrebbe surriscaldarsi. Questo è normale. Lasciare l'unità collegata finché la ventola non si ferma.

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Il **NEBO Intrepid 1000** soddisfa tutti i requisiti legali per il trasporto di merci pericolose. La capacità della batteria al litio supera i 100Wh.

Secondo gli standard internazionali, se la centrale viene trasportata per via aerea, deve essere trasportata rispettando l'imballaggio standard IATA. È necessario completare le istruzioni e i requisiti di etichettatura dell'Associazione internazionale del trasporto aereo e le relative dichiarazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO

AC	1x CA 175V-264V, 10 A 60 Hz (700 W massimo)
DC	1 porta HPP 11,5-50 V, 20 A (500 W massimo)

PRODUZIONE

AC	2 porte CA 220 V-240 V (1200 W massimo)
DC	3 porte CA di tipo B 110 V 60 Hz (1200 W massimo)
	1x CLA/porta per auto 12V/10A (120W massimo)
USB	2x USB-A 5 V 2,4 A 12 W (24 W massimo)
	3 USB-C, alimentazione (PD) 20 W (60 W massimo)
	1x USB-C, alimentazione (PD) 100 W (100 W massimo)
LED	1x proiettore (1 W massimo)

BATTERIA

Chimica	Litio Ferro Fosfato (LFP)
Energia	960Wh, 48V
Capacità	20000mAh

INVERTITORE

Tipo	Onda sinusoidale pura
------	-----------------------





ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA (EPS)

Orario di cambio	<10 millisecondi (ms)
------------------	-----------------------

PRODOTTO

Dimensioni	38.61 x 31.75 x 22.61 cm
Peso	13.5 kg

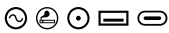RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
 <p>L'icona dell'uscita sopra lampeggia ed emette un segnale acustico.</p>	<p>Queste uscite potrebbero aver superato al limite o sono stati cortocircuitati.</p>	<p>Scollegare il carico, quindi premere il pulsante di accensione/ spegnimento corrispondente sull'icona per attivare la porta.</p>
 <p>L'avviso di temperatura si accende ed emette un segnale acustico.</p>	<p>La temperatura del prodotto è troppo alto o troppo basso.</p>	<p>Rimuovere tutti i carichi e rimuovere tutti i cavi di ricarica, quindi spegnere l'unità e attendere che raggiunga l'intervallo di temperatura di funzionamento.</p>
 <p>Quando l'icona dell'ingresso CA lampeggia e l'unità non è in carica.</p>	<p>La tensione/frequenza di ingresso CA è fuori portata.</p>	<p>Controllare la tensione di rete CA e frequenza.</p>
<p>L'unità emette un segnale acustico e l'indicatore del livello della batteria è inferiore al 10%.</p>	<p>Il livello della batteria è basso.</p>	<p>Ricaricare l'unità.</p>
 <p>L'unità emette un segnale acustico e l'icona HPP lampeggia.</p>	<p>La tensione di ingresso dell'HPP è fuori portata.</p>	<p>Controlla la tensione e assicurati rientra nell'intervallo specificato.</p>

Le porte di uscita non si accenderanno


- Controllare se il cavo di collegamento è stato inserito nel posto giusto.
- Controllare se la potenza di uscita totale supera la potenza di uscita nominale.
- Controllare se la temperatura dell'apparecchiatura è al di fuori del suo intervallo operativo.

La centrale elettrica non si carica

- Verificare che la presa CA a muro e il cavo di ricarica CA siano completamente inseriti nel terminale di ingresso CA.
- Non è possibile caricare il dispositivo immediatamente dopo essersi scaricato. Mettilo da parte per un'ora e riprova, perché potrebbe entrare nella protezione da sovratemperatura.

NEBO[®]

INTREPID™ 1000 POWER STATION

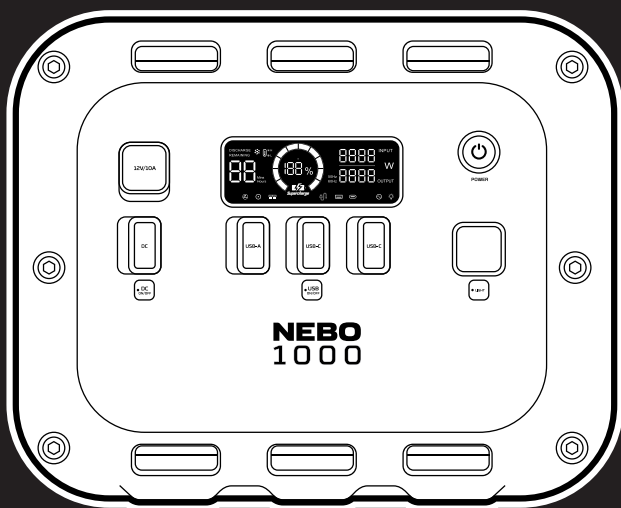

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**W PRZYPADKU WSZYSTKICH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z
BEZPIECZEŃSTWEM, GWARANCJĄ LUB PROŚBY O WYMIANĘ,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:**

INFOACGI@ACGBRANDS.COM

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS WAŻNE.

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje i zastosować odpowiednie środki ostrożności. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

- Przy prawidłowym użytkowaniu akumulatory litowo-jonowe stanowią bezpieczne i niezawodne źródło przenośnego zasilania. Jednakże niewłaściwe użycie lub nadmierne użycie może spowodować wyciek, oparzenia, pożar lub eksplozję, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie innych urządzeń.
- Niewłaściwe użycie lub nieprawidłowe podłączenie elektrowni może spowodować porażenie prądem użytkowników i uszkodzenie sprzętu.
- Utrzymuj elektrownię w suchości i z dala od wilgoci, wody i materiałów żrących.
- Nie narażaj elektrowni na działanie wilgoci, wody, deszczu lub śniegu.
- Trzymaj elektrownię z dala od źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, grzejników, pieców, piekarników i wszelkich innych urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie wystawiać na działanie ognia i nadmiernej temperatury. Nie wystawiać na działanie ciepła powyżej 212°F (100°C) ani nie spalać.
- W mało prawdopodobnym przypadku wycieku lub eksplozji użyć piasku lub gaśnicy chemicznej.
- Elektrownia może się nagrzać w przypadku długotrwałej pracy z dużą mocą. Nie zakrywaj, nie owijaj ani w żaden inny sposób nie ograniczaj przepływu powietrza wokół elektrowni podczas pracy.
- Nie demontuj elektrowni. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawiać użytkownik. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie upuszczaj ani nie narażaj na silne uderzenia. Nie używaj elektrowni, jeśli została uderzona ostrym uderzeniem lub została w jakikolwiek inny sposób uszkodzona.
- Nie przekłuwaj, nie zgniataj ani nie narażaj na wstrząsy mechaniczne.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Elektrownia wraz z akcesoriami nie są zabawkami.
- Upewnij się, że porty ładowania elektrowni nie są zanieczyszczone włóknami lub innymi zanieczyszczeniami. Okresowo używaj produktu w puszcze, aby upewnić się, że otwory portów są drożne.




**JEŻELI PRODUKT SIĘ PRZEGRZEJE, SPUCHNIE LUB
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODKSZTAŁCI SIĘ, NALEŻY
NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ JEGO UŻYWANIA I
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA.**

WSTĘP

Niezależnie od tego, czy jesteś nowoczesnym nomadą zabierającym Campervana w nowe horyzonty, czy też właścicielem domu do wynajęcia szukającym spokoju podczas nieoczekiwanych przestołów, **NEBO Intrepid 1000** to Twoja odpowiedź na to, aby pozostać naładowanym i połączonym. Ta elektrownia, będąca połączeniem mocy, przenośności i wszechstronności, obiecuje wzmocnić Twoje doświadczenia i zapewnić energię w domu, w ogrodzie za domem, a nawet na świeżym powietrzu.

IN THE BOX

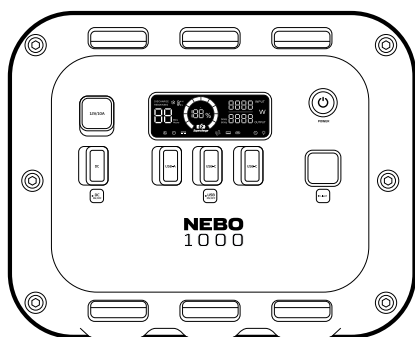

NEBO Intrepid 1000




Przewód zasilający 220-240 V prądu



Kabel 12 V DC do portu dużej mocy (HPP).



Kabel 5525 do portu dużej mocy (HPP).



Instrukcja obsługi

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZENIA

Poniższe wymagania dotyczące mocy, czasu pracy i ładowania są szacunkowe i służą wyłącznie celom referencyjnym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od urządzenia.



Laptopa
52Wh
~16 doładowań



Smartfon
20Wh
~42 doładowania



32-calowy telewizor
49 W
~15 godzin



Kamera
6,8 Wh
~124 doładowania



Warkot
77Wh
~11 doładowań



Lodówka średniej wielkości
265 kWh rocznie
~27 godzin



przebiegu
Iluminacja
5W
~208 godzin



CPAP
60 W
~14 godzin



Światła sznurkowe
50 W
~16 godzin



Palacz na pellet
75 W
~11 godzin




Konsola do gier
210 W
~4 godziny





Modem
48 W
~17 godzin

PRZEGLĄD PRODUKTU

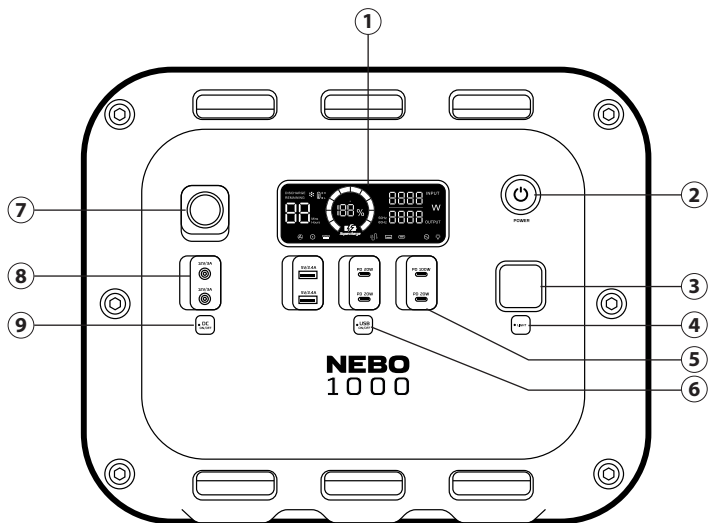


- | | | |
|--|--|---|
| 1. Wyświetlacz LCD | 4. Przycisk włączania/
wyłączenia światła LED | 7. Port ładowarki samochodowej 12 V |
| 2. Przycisk włączania/
wyłączenia zasilania | 5. Porty USB-A i USB-C | 8. Porty wyjściowe prądu stałego (5521) |
| 3. Światło LED | 6. Przycisk włączania/
wyłączenia USB | 9. Przycisk włączania/wyłączenia prądu
stałego |

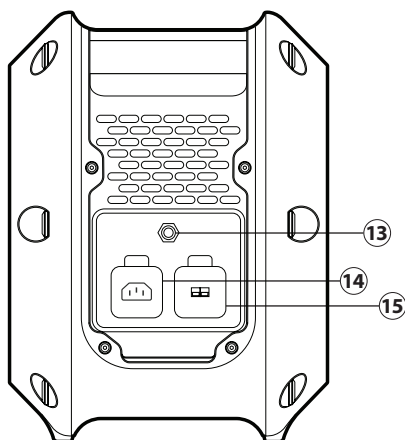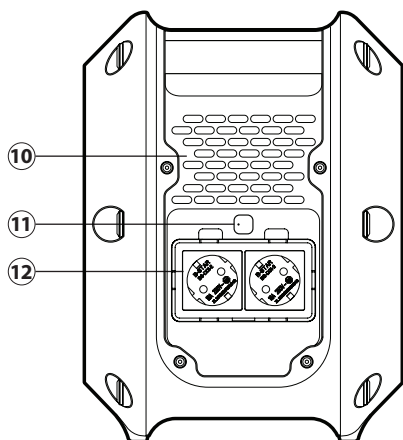

- | | |
|---|---|
| 10. Otwory wentylacyjne | 13. Reset zabezpieczenia przed przeciążeniem (OLP). |
| 11. Przycisk włączania/wyłączenia
klimatyzacji | 14. Port wejściowy prądu przemiennego |
| 12. Porty AC (2 piny) | 15. Port wejściowy HPP |

WYŚWIETLACZ LCD

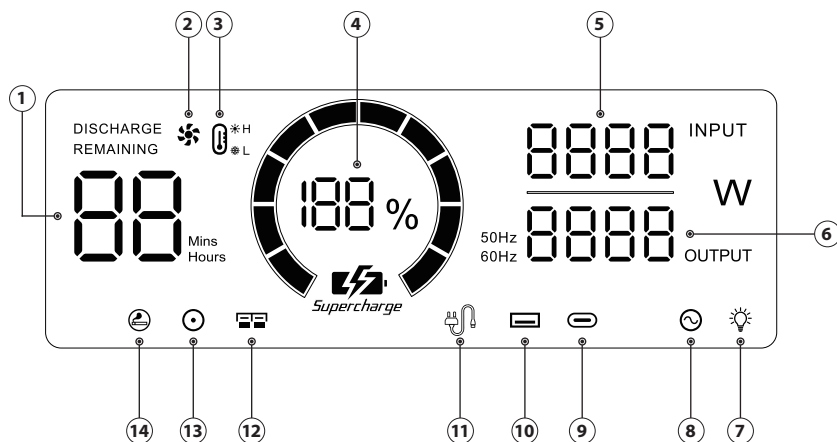

1. **Pozostały czas ładowania/rozładowania:** Szacowany czas pełnego naładowania i rozładowania akumulatora wewnętrznego.
2. **Stan wentylatora chłodzącego:** Ta ikona wskazuje, że wentylator chłodzący jest włączony.
3. **Ostrzeżenie o wysokiej/niskiej temperaturze:** Ta ikona pojawia się, gdy temperatura wewnętrzna osiągnęła górną lub dolną granicę. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
4. **Wskaźnik poziomu akumulatora:** Wskazuje poziom naładowania akumulatora.
5. **Moc wejściowa:** Wyświetla całkowitą moc wejściową podczas ładowania Intrepid.
6. **Moc wyjściowa:** Ta wartość wyświetla zużycie energii w czasie rzeczywistym, które zmienia się w zależności od aktualnie podłączonych urządzeń.
7. **Światło LED:** Ta ikona pojawia się, gdy światło LED jest włączone.
8. **Wyjście AC:** Ta ikona wskazuje, że wyjście AC jest włączone.
9. **Wyjście USB-C:** Ta ikona wskazuje, że wyjście USB-C jest włączone.
10. **Wyjście USB-A:** Ta ikona wskazuje, że wyjście USB-A jest włączone.
11. **Wejście AC:** Ta ikona wskazuje, że port wejściowy AC jest włączony.
12. **Wejście HPP:** Ta ikona wskazuje, że wejście portu dużej mocy jest włączone.
13. **Wyjście DC (5521):** Ta ikona wskazuje, że gniazdo DC 12 V jest włączone.
14. **Wyjście 12 V:** Ta ikona wskazuje, że gniazdo ładowarki samochodowej 12 V jest włączone.

ŁADOWANIE ELEKTROWNI

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem Intrepid 1000 należy go całkowicie naładować za pomocą kabla sieciowego. Czas pełnego ładowania wynosi około 1,8 godziny. Podczas ładowania ekran LCD będzie podświetlony, wyświetlacz LCD będzie wyświetlał w czasie rzeczywistym dane dotyczące ładowania baterii, a urządzenie wyświetli 100% po pełnym naładowaniu. Zaleca się pełne ładowanie urządzenia co 3 miesiące, aby utrzymać żywotność urządzenia.

Istnieją trzy sposoby ładowania elektrowni:



Ładowanie AC (gniazdo ściennie)

Maks. moc wejściowa 700 W




Ładowarka samochodowa 12V

Maks. moc wejściowa 120 W



Ładowanie słoneczne

Maks. moc wejściowa
500 W

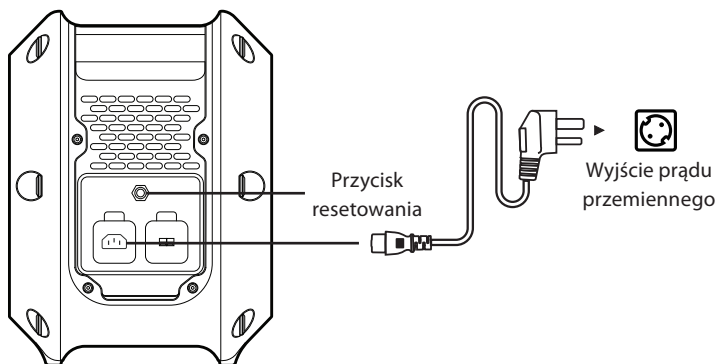

ŁADOWANIE PRĄDEM PRZEMIENNYM

Do ładowania urządzenia użyj dostarczonego kabla ładującego AC. Do pełnej pojemności potrzeba od 1,5 do 2 godzin. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 100%, a moc wejściowa wynosi 0, oznacza to, że bateria wewnętrzna została w pełni naładowana.


STAN PRZECIĄŻENIA

Gdy prąd zasilania jest niestabilny z powodu wyładowań atmosferycznych lub z innych powodów, a na wejściu prądu przemiennego występuje duży prąd, funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem włączy się i odetnie port wejściowy prądu przemiennego.

Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić funkcję wejścia AC:


1. Wyłącz przycisk zasilania i odłącz wszystkie porty.
2. Po upewnieniu się, że nie ma żadnych problemów, włącz przycisk zasilania.
3. Naciśnij przycisk Reset i podłącz kabel zasilający.

ŁADOWANIE ELEKTROWNI

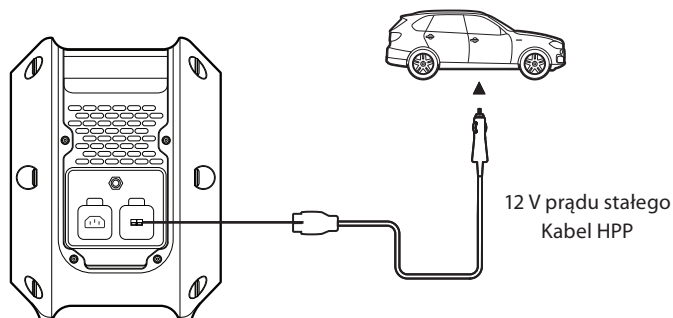

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 12V

Do ładowania użyj dołączonej ładowarki samochodowej. Pełne naładowanie trwa do 12 godzin. Gdy wyświetlacz LCD pokazuje, że poziom naładowania akumulatora wynosi 100%, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

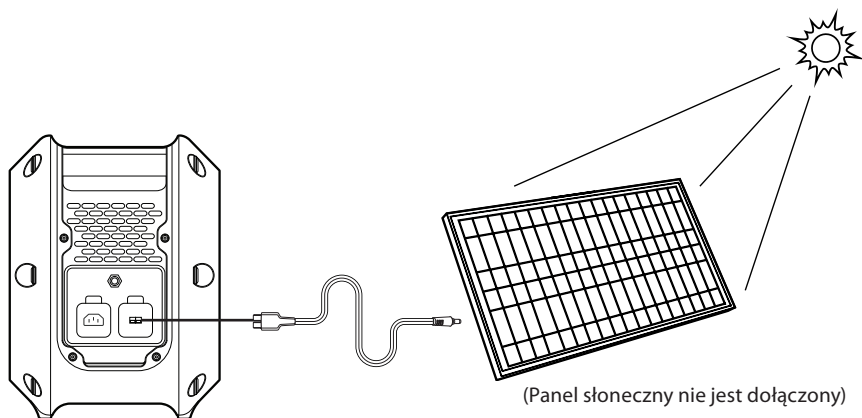

ŁADOWANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Podłącz kabel 5525 HPP (w zestawie) do panelu słonecznego, a następnie do portu wejściowego HPP. Ustaw panel słoneczny tak, aby otrzymywał bezpośrednie światło słoneczne. Ikona DC pojawi się na wyświetlaczu Power Station wraz z aktualną mocą wejściową i szacowanym czasem ładowania. Gdy procent naładowania osiągnie 100%, elektrownia jest w pełni naładowana.



OSTROŻNOŚĆ:

Nie podłączaj równolegle do portu HPP źródeł zasilania o różnych napięciach. Upewnij się, że napięcie na porcie HPP nie przekracza 50 V.

ZASILANIE TWOICH URZĄDZEŃ

1 WZMOCNIJ NIEUSTRASZONEGO


Naciśnij przycisk zasilania na 2-3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć INTREPID. Jeśli pominiesz ten krok, Twoje urządzenia nie będą się ładować.

2 PODŁĄCZ SWOJE URZĄDZENIE

Podłącz urządzenie, które chcesz zasilać/ładować do odpowiedniego portu. Za pomocą różnych portów możesz ładować do 15 urządzeń jednocześnie.

3 WŁĄCZ PORT

Naciśnij przycisk ON/OFF odpowiadający używanemu portowi. Na przykład, jeśli ładujesz urządzenie z jednego lub więcej z 6 portów USB, naciśnij przycisk USB ON/OFF, aby aktywować porty.

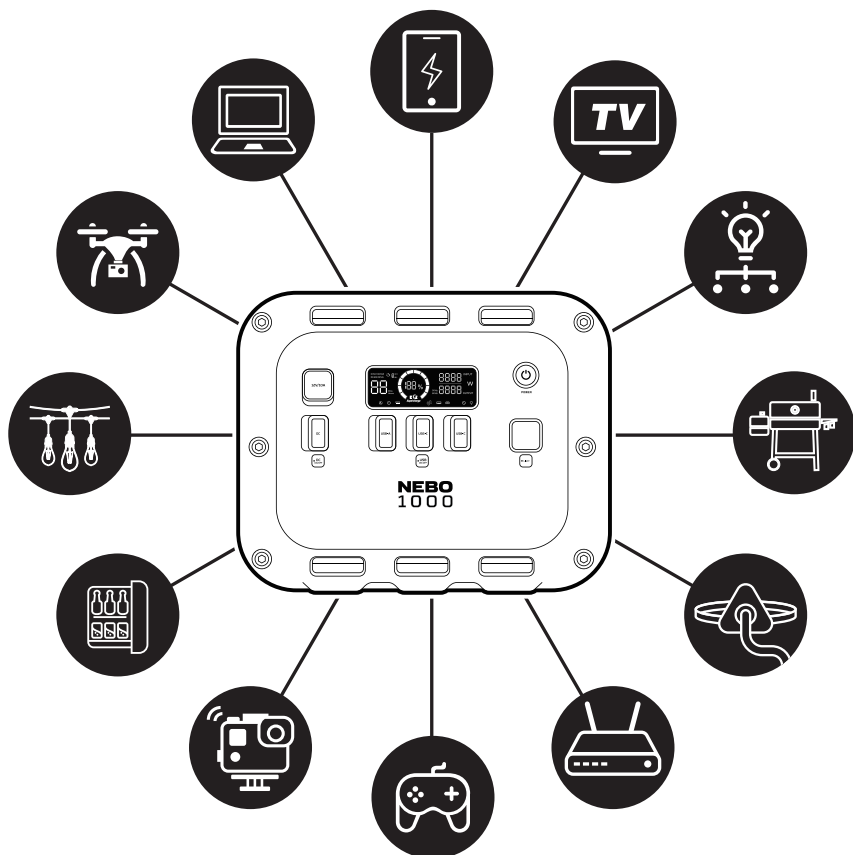

DODATKOWE FUNKCJE

NADBIEG NEBO™

Ekskluzywna technologia NEBO wypycha Twoją elektrownię poza jej standardową wydajność poprzez dynamiczną regulację napięcia wyjściowego, dzięki czemu możesz zasilac elektronarzędzia i urządzenia o mocy do 2000 W.

Uwaga: Niektóre urządzenia i narzędzia mają ściśle określone wymagania dotyczące napięcia i mocy, przez co mogą wykazywać zmniejszoną względną wydajność. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas próby użycia tej funkcji należy podłączyć tylko jedno urządzenie.

SZYBKIE ŁADOWANIE™

NEBO Intrepid™ 1000 charakteryzuje się jedną z najszybszych szybkości ładowania na rynku. Można go naładować od 5% do 100% w czasie krótszym niż 2 godziny.

TRYB EPS

Tryb EPS zapewnia nieprzerwane zasilanie w przypadku przerw w dostawie prądu lub jego wahań, automatycznie przełączając się na zasilanie akumulatorowe. Chroni to podłączone urządzenia przed utratą zasilania i utrzymuje ciągłą pracę podłączonych urządzeń.

PRZETWORNICA CZYSTEJ FALI SINUSOIDALNEJ

Zintegrowany falownik zapewnia płynną i wydajną moc 1200 W, która jest bezpieczna dla wrażliwych urządzeń, takich jak sprzęt medyczny, ale wystarczająco mocna dla większych urządzeń i narzędzi.



NEBOLIGHTS.com

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

- Make sure the device is unplugged and no devices are connected.
- Wipe with a clean, dry cloth.
- Do not use corrosive cleaners or solvents.
- Blow out debris from ports with compressed air.
- Remove any foreign objects, dirt or other obstructions from the vents on both sides. Do not allow debris, dirt or other blockage to enter the equipment.



OSTROŻNOŚĆ:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, do czyszczenia portów nie używaj metalowych przedmiotów.

SKŁADOWANIE

- Jeśli nie używasz urządzenia Intrepid 1000, przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie przechowywać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Nadmierna temperatura prowadzi do skrócenia żywotności, przegrzania i pożaru.
- Ekstremalnie niskie temperatury poniżej określonego zakresu przechowywania mogą również negatywnie wpłynąć na wydajność i żywotność urządzenia. Trzymaj z dala od żrących chemikaliów i gazów.
- Nie zakrywaj sprzętu ręcznikami, ubraniami ani innymi przedmiotami. Regularnie sprawdzaj boczne otwory wentylacyjne pod kątem kurzu i ciał obcych i czyść je zgodnie z procedurami czyszczenia określonymi w instrukcji.
- Po wyjęciu urządzenia z magazynu należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że wygląd sprzętu i wszystkich akcesoriów jest odpowiedni. Sprawdź otwory wentylacyjne po stronie wlotu i wydechu
- aby upewnić się, że nie znajdują się w nich ciała obce.

KONSERWACJA BATERII:

- Aby maksymalnie wydłużyć żywotność baterii, zalecamy ładowanie Intrepida przez 2 godziny co 3 miesiące. Podczas ładowania wentylatory mogą się włączyć, a urządzenie może się nagrzać. To jest normalne. Pozostaw urządzenie podłączone do prądu, aż wentylator się zatrzyma.

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

NEBO Intrepid 1000 spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Pojemność akumulatora litowego przekracza 100 Wh.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, jeśli elektrownia jest transportowana drogą lotniczą, musi być transportowana zgodnie ze standardowym opakowaniem IATA. Należy wypełnić instrukcje i wymagania dotyczące etykietowania Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych oraz powiązane deklaracje.

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIE

AC 1x AC 175V-264V, 10 A 60 Hz (maks. 700 W)

DC 1x Port HPP 11,5–50 V, 20 A (maks. 500 W)

WYJŚCIE

AC 2x porty AC 220 V-240 V (maks. 1200 W)

DC 2x porty DC5521 12 V/3 A (maks. 72 W)

1x CLA/port samochodowy 12 V/10 A (maks. 120 W)

USB 2x USB-A 5 V 2,4 A 12 W (maks. 24 W)

3x USB-C, zasilanie (PD) 20 W (maks. 60 W)

1x USB-C, zasilanie (PD) 100 W (maks. 100 W)

PROWADZONY 1x reflektor (maks. 1 W)

BATERIA

Chemia Fosforan litowo-żelazowy (LFP)

Energia 960Wh, 48V

Pojemność 20000mAh

FALOWNIK

Typ Czysta fala sinusoidalna

ZASILANIE AWARYJNE (EPS)





Czas przełączania <10 milisekund (ms)

PRODUKT

Wymiary 38.61 x 31.75 x 22.61 cm

Waga 13.5 kg

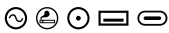ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WYDANIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 Powyższa ikona wyjścia miga i wydaje sygnał dźwiękowy.	Dane wyjściowe mogły zostać przekroczone limitu lub doszło do zwarcia.	Odłącz obciążenie, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk włączania/wyłączania do ikony, aby włączyć port.
 Ostrzeżenie o temperaturze zapala się i emituje sygnał dźwiękowy.	Temperatura produktu jest za wysoka lub za niska.	Usuń wszystkie obciążenia i wszystkie kable ładujące, następnie wyłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie zakres temperatury roboczej.
 Gdy ikona wejścia AC miga, a urządzenie nie ładuje się.	Napięcie/częstotliwość wejściowa AC jest poza zasięgiem.	Sprawdź napięcie sieciowe prądu przemiennego i częstotliwość.
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik poziomu naładowania baterii jest mniejszy niż 10%.	Poziom naładowania baterii jest niski.	Naładuj urządzenie.
 Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i ikona HPP miga.	Napięcie wejściowe HPP jest poza zasięgiem.	Sprawdź napięcie i upewnij się mieści się w określonym zakresie.

Porty wyjściowe nie włączają się

- Sprawdź, czy kabel łączący został włożony we właściwym miejscu.
- Sprawdź, czy całkowita moc wyjściowa przekracza znamionową moc wyjściową.
- Sprawdź, czy temperatura urządzenia nie wykracza poza zakres roboczy.

Elektrownia nie ładuje się

- Upewnij się, że gniazdko ściennie i kabel ładowania AC są całkowicie włożone do gniazda wejściowego AC.
- Urządzenia nie można naładować bezpośrednio po jego rozładowaniu. Odstaw na godzinę i spróbuj ponownie, bo może wejść w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

